

تقرير حادث الطائرة

دي سي - 10

الكورية

HL 7328




1989/07/26

نفر حاد شالطائرة

دي سي 10

الكورية

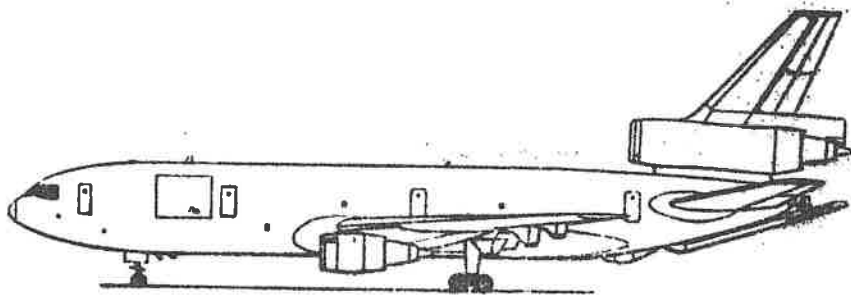

HL 7328

المحتويات

الصفحة	الموضوع	الدليل
1	- موجز	
1	- الوقائع والحقائق	.1
1	- تاريخ الرحلة	.1.1
6	- الأضرار البشرية	.2.1
6	- الأضرار بالطائرة	.3.1
6	- الأضرار الأخرى	.4.1
6	- معلومات الطاقم الجوية	.5.1
6	- قائد الطائرة	.1.5.1
7	- مساعد الطيار	.2.5.1
8	- المهندس الجوي	.3.5.1
9	- أعضاء الطاقم الآخرون	.4.5.1
9	- معلومات عن الطائرة	.6.1
11	- معلومات الطاقم	.7.1
11	- الحالة الجوية العامة	.1.7.1
12	- المعلومات الجوية المتوفرة للطاقم	.2.7.1
13	- المساعدات الملاحية	.8.1
14	- الاتصالات	.9.1
14	- معلومات عن المطار	.10.1
15	- الصندوق الأسود	.11.1
15	- معلومات الحطام والاصطدام	.12.1
18	- المعلومات الطبية	.13.1
18	- المطافئ والانقاذ	.14.1
19	- وسائل النجاة	.15.1
20	- التحليل	.2
26	- الخلاصة	.3
26	- النتائج	.1.3
31	- الأسباب المحتملة	.2.3
32	- توصيات السلامة	.4
33	- الملاحق	.5



اعـدـه :-

- م / مصطفى ابوبكر المخرى - مدير مكتب سلامة الطيران (رئيسا)
م / ناجى رمضان محمد - رئيس قسم تحقيق حوادث الطائرات (عضوا)
الطيار / عبدالله الشينى - رئيس مكتب السلامة الجوية بشركة (")
الخطوط الجوية العربية الليبية
م / مسعود امشائى - مدير مكتب الدراسات والتطوير (")
الخطوط الجوية العربية الليبية
مراقب جوى / محمد السايح محمد - ادارة النقل والملاحة الجوية (")
مراقب جوى / عمر على المقرضى - ادارة النقل والملاحة الجوية (")
الأخ / شعبان غومة - ادارة مطار طرابلس العالمى (")



تقرير حادث الطائرة الكورية د سي 10 - 30 ذات
علامة تسجيل (HI-7328) بتاريخ 27 / 7 / 1989 م
قرب مطار طرابلس العالمي

موجز

أقلمت الطائرة الكورية في رحلتها رقم ك ال 803 - من جدة " السعودية " الى طرابلس " الجماهيرية العظمى " واتصلت بمركز معلومات طيران طرابلس واستلمت جميع المعلومات المتعلقة بمطار طرابلس العالمي .

استمرت الطائرة في الاقتراب الى مطار طرابلس العالمي حتى تحطمت جنوب شرق المهبط (27) بالمطار المذكور .

- سيتم توزيع نسخ من هذا التقرير حسب الملحق رقم (13) لاتفاقية شيكاغو
- تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الحادث حسب قانون الطيران المدني رقم (2) لسنة 1965 م وكذلك حسب الملحق رقم (13) المذكور .
- تم الافراج عن هذا التقرير ونشره يوم 30 من شهر الكانون 1989 م .

1. الوقائع والحقائق

1.1. تاريخ الرحلة:

قامت الخطوط الجوية الكورية بتسيير رحلتها المنتظمة ك ال 803 - بتاريخ 26 / 7 / 1989 م من سيول الى طرابلس بتوقف في بانكوك وجدة وذلك بطائرة من نوع (د سي 10) المسجلة في جمهورية كوريا .

استلم الطاقم الجوي قبل اقلاعهم من جدة نشرة التوقعات الجوية لمطار طرابلس العالمي وكذلك اعلان الطيران الخاص بجهاز الهبوط الاتي في مطار طرابلس العالمي وكانت نشرة التوقعات الجوية كما يلي :-



كانت الحالة المتوقعة بمطار طرابلس العالمي من الساعة (18) —
26 / 7 / 1989 م الى الساعة (18) يوم 27 / 7 / 1989 م الريح (030) وسرعتها (12)
عقد السماء صافية والرؤية حسنة ومن الساعة (20) حتى الساعة 22 الريح متغير
الاتجاه بسرعة 5 عقد ومن الساعة (0000) حتى الساعة (0600) الرؤية 6000 م
مع وجود ضباب تدريجيا حتى تتكون شبورة مائية مسببة في انخفاض الرؤية ومن
الساعة (0700) حتى الساعة (0900) الريح (030) وسرعتها (12) عقد /
السماء صافية والرؤية حسنة .

كانت كمية الوقود على الطائرة عند الاقلاع (100400) رطل وكان وزن
اقلاعها من مطار جدة (413446) رطل .

كان مطار جربة (تونس) هو المطار البديل لهذه الرحلة حسب خطة
الطيران .

لا توجد أية اعطاب أو ملاحظات فنية خلال الرحلة من سيول الى طرابلس
وحتى وقوع الحادث .

أُقلعت الطائرة ذات الرحلة رقم ك 101 ل (803) من مطار جدة عند الساعة
(01:42) بالتوقيت العالمي الموحد وعلى متنها (181) راكبا بالإضافة الى (18)
شخصا يشكلون طاقم الطائرة .

دخلت الطائرة الى اقليم معلومات طرابلس عند الساعة (0337) بتوقيت
عالي ، اتصلت بمركز مراقبة المنطقة بطرابلس عند الساعة (0436) بالتوقيت العالمي
حيث افادت بأنها عند الموقع (قرصه) وعلى ارتفاع (31000) قدم وبتوقيع
وصولها الى مصراتة عند الدقيقة (48) ووصولها الى طرابلس عند الساعة (0510)
توقيت عالي ، وطلبت الحالة الجوية بمطار طرابلس وقام مركز مراقبة منطقة طرابلس
بتزويد الطائرة بالمعلومات الآتية : —

— الرياح هادئة — الرؤية (3) كم ووجود ضباب درجة الحرارة (24)
ونقطة الندى (22) — الضغط الجوي (1013) والتمر المستعمل (09)
ثم ابلغت بتغيير التمر المستعمل الى (27) واعطي لها التصريح حتى
المنارة (P.E) . تم التعرف على الطائرة (67) ميلا شرق مصراتة وعلى
ارتفاع (31,000) قدم وتوجيهها الى منارة الاقتراب اللاتجاهية للمهبط
(27) ثم أعطيت لها الرؤية بعد ذلك على أنها (1) كم في الضباب ،
طلب مساعد الطيار التأكد وأكدت له المراقبة الجوية ذلك .



استفسر قائد الطائرة عن الرياح فأجاب المساعد بأنها هادئة ٠٠٠ واستفسر قائد الطائرة من مساعده لماذا لم يعط لهم العمر (27) وأجاب المساعد بأن العمر قد تم تغييره من (09) الى (27) () يلاحظ أن الطيار لم يستمع للنصيحة المكالمة التي تغير فيها المهبط () .

في هذه الاثناء اتصل المهندس بمكتب متابعة الطيران بالخطوط الجوية العربية الليبية وابلغهم بأن الوقود الموجود لديهم (36,000) وأن الوقت المتوقع لوصولهم الى طرابلس (0510) توقيت عالمي واستفسر عن رقم بوابة الوقوف.

عند الساعة (0443) حصلت مناقشات حول طلب طيار ليهبى
الدخول الى غرفة القيادة وحيث أن ذلك يتعارض مع لوائح الشركة، طلب قائد الطائرة
من الفنى المرافق للرحلة الحضور الى غرفة القيادة وشغل الكرسى الشاغر والاعتذار بأنه
لا يوجد مكان للطيار الليبى فى غرفة القيادة .

وأثناء ذلك قام المهندس الجوى بالاتصال مرة أخرى بمكتب متابعة الطيران بالخطوط الجوية العربية الليبية وطلب الحالة الجوية وأعطيت له الرصد الجوية للمساعدة (0430) كالآتى :-

رياح هادئه والرؤية (800) مترا ، (45) ضباب درجة الحرارة (22) نقطة
الندى (21) والضغط الجوى (1013) ملى بار .

أبلغ المهندس الجوي بقية الطاقم بمعلومات الطقس وأعطى الرؤية على انهما
(8) كم .

عند الساعة (0447) دخل الفنى المرافق للرحلة الى غرفة القيادة لكى يشغل الكرسى الشافر ويدخله بداء حديث جانبي اثر على بقية الرحلة واستمر (14) دقيقة .

عند الساعة (0449) سأل مساعد الطيار عن امكانية طلب النزول الى مستوى —
طيران أقل، وتم الاتصال بمراقبة طرابلس واعطى له تصريح بالنزول الى مستوى طيران
(120) أجابت الطائرة بالتأكيد على استلام التصريح وفهمه وبداية النزول من
المستوى (310) .

بعد ثلاثة دقائق قام مركز مراقبة منطقة طرابلس بإبلاغ الطائرة عن التحذير
الجنوى رقم (2) والذي يستمر مفعوله من يوم (27) الساعة (0400) الى يوم (27)
الساعة (0630) وينص على أن الضباب قد لوحظ في مطار طرابلس العالمى ويتوقع
استمراره ويعيق الرؤية فتتناقص الى (800) مترا أو أقل .



علق قائد الطائرة ومساعده بأنها حرجه ثم أعطى مركز مراقبة منطقة طرابلس الرؤية الحقيقية والتي كانت (50) مترا . علق أحد أفراد الطاقم مرة أخرى بأنها حرجه، واتصل مساعد الطيار بأنه مستمر في الاقتراب .

استفسر قائد الطائرة عن كمية الوقود الموجودة فأجاب المهندس الجوي بأنه يناهز (30,000) وسأل مساعد الطيار قائد الطائرة عن قراره فأجاب بأنه سيهبط اذا كان المهبط آمرا . علق أحد أفراد الطاقم قائلا بأنه ضباب كثيف .

أعطى قائد الطائرة تعليماته للمهندس الجوي بالنظر الى الخارج بعناية والى الطيار المساعد بملاحظة الأجهزة داخل الطائرة .

وبعد دقيقة واحدة عند الساعة (0454) أى (16) دقيقة قبل الحادث ذكر المهندس الجوي قائدة فحص النزول وآخر عنصر ذكره المهندس الجوي في هذه القائمة كان ((تلقين الهبوط)) والذي أجاب عليه قائد الطائرة بنعم وذكر المهندس الجوي والطيار المساعد بما أعطاه لهما من تعليمات من قبل ومن رؤية المهبط وارتفاع (200) قدم، كرر قائد الطائرة ثلاث مرات ((لن يكون هناك نزول أقل من ارتفاع 200 قدم)) وعند الساعة (0458) صرح للطائرة بالنزول الى مستوى طيران (70) وفي نفس الوقت تقريبا أعطى لها تصريح بالنزول الى (4000) قدم، وبعد ذلك بدقيقة طلب مركز مراقبة المنطقة من الطائرة الاتصال بمراقبة الاقتراب على الذبذبة (124.0) . تعرف مراقب الاقتراب على الطائرة على مسافة (37) ميلا جنوب شرق منارة طرابلس الاتجاهية وأعطى تعليماته بالطيران في اتجاه (290) والنزول حتى (4000) قدم والمحافظة على ذلك الارتفاع، الضغط الجوي (1013) ميلي بار .

ذكر المهندس الجوي (قائدة فحص الاقتراب) وعند ما ذكر جهاز قياس الارتفاع اللاسلكي رد مساعد الطيار (200) وعلق أحد أعضاء الطاقم بأنه ضباب . أكد قائد الطائرة على ذلك وقال بأنه جاء الى هنا عدة مرات ولكنها المرة الاولى في مثل هذا الطقس . قال المهندس الجوي بأنها طبقة ضحلة وقال الطيار المساعد (400) .

عند الساعة (0502) ابلغت مراقبة الاقتراب الطائرة بأنها على بعد (21) ميلا جنوب شرق منارة طرابلس الاتجاهية، وأعطى لها تصريح بالنزول الى ارتفاع (2000) قدم وان الضغط الجوي هو (1013) ميلي بار .



وبعد دقيقة واحدة سمع جهاز تنبيه الارتفاع وكذلك صوت معدل الموازن
وبعد (38) ثانية سمع صوت تنبيه الارتفاع مرة أخرى وأعطى مراقب الاقتراب موقع
الطائرة عند (10) أميال من نقطة التلامس وعندها تساءل الطيار هل يعطون ذلك
بالرادار؟ أكد الطيار المساعد على ذلك وأضاف المهندس الجوي بأنه قد (تم
استبداله بأخر طراز) ، أنزل مساعد الطيار المعجلات وأكد الطيار المساعد على
(4 أخضر) وعندئذ كانت الطائرة على بعد (7) أميال من نقطة التلامس، وطلب
منها الدوران والاتجاه الى (270) .

عند الساعة (050658) ذكر مراقب الاقتراب بأن الطائرة على بعد (5)
أميال من نقطة التلامس . الطيار المساعد اجاب بالفهم وطلب من الطيار المحافظة
على ارتفاع (2000) قدم . لاحظ الطيار أن جهاز الهبوط الآلى لم يتم ضبطه بعد .
وفي نفس الوقت صرح المراقب الجوي للطائرة بالاقتراب .

تساءل الطيار كيف سيتم بالاقتراب وجهاز الهبوط الآلى عا طلا عن العمل ؟
وهل يمكن القيام باقتراب مرئى ؟! أكد مساعد الطيار على ذلك وقال (دعنا ندفع)
عاد الطيار وذكر أن جهاز الهبوط الآلى لا يشتغل مع أن المراقب الجوي أعطى
تصريح الاقتراب فى هذه الحالة .

اتصل مساعد الطيار وطلب التاكيد على الاقتراب بالمنارة للاتجاهية أكد
المراقب الجوي على ذلك وأثاد بأن الطائرة على مسافة ميلين من نقطة التلامس وطلب
ابلافة عند ما يكون المهيبط مرئيا ، لاحظ الطيار هل الرؤية ممكنة، وذكر المهندس
الجوى بانتهاء قائمة فحص الهبوط عند الساعة (050838) .

عند الساعة (050851) قال مساعد الطيار (300 مستحيل) تلا ذلك
صوت جهاز انذار الاقتراب من الأرض عند الساعة (050852) وبعدها بثوان سمع صوت
صرخة ثم صوت الحادث الذى وقع عند النقطة (323940) شمالا و (0131030) شرقا
على ارتفاع (280) قدم فوق مستوى سطح البحر . عند الساعة (0509) عالمسى
تقريبا .



2.1. الأضرار البشرية

الأضرار	الطاقم	الركاب	آخرون	المجموع
وفاة	4	70	*6	80
إصابات بليغة	10	93	*6	109
إصابات بسيطة/ لا شيء*	4	18	*8	30
المجموع	18	181	*20	219

* بما في ذلك سكان البيتين وأصحاب السيارات المتضررة .

3.1. الأضرار التي لحقت بالطائرة

تحطمت الطائرة تماما بواسطة الاصطدام واشتعلت النيران بالحطام .

4.1. الأضرار الأخرى

اصطدمت الطائرة بمنزليين حيث هدمتهما وقطعت عدد ثلاث خطوط كهرباء جهد منخفض وأصاب عدد أربع سيارات وهدمت سورين وعمود إنارة في الطريق العام واتلفت عددا كبيرا من الأشجار المثمرة .

5.1. معلومات الاطعم الجوية

1.5.1. قائد الطائرة

الاسم : كيم، هوجون

العمر : 54 سنة تاريخ ميلادة 05 / 10 / 1935 م .

نوع الرخصة : شهادة طيار خط جوي

رقم الشهادة : (49)

تاريخ الاصدار : 10 / 6 / 1968 م .

تاريخ انتهاء الصلاحية : 30 / 11 / 1989 م .

الشهادة الطبية وتاريخ اصدارها : درجة رقم (1) 2 / 5 / 1989 م .



رقم اجازة الراديو: (755099)
صادرة عن: وزارة المواصلات
تاريخ الاصدار: 4 / 7 / 1975 م

الاهليات المتحصل عليها:

د سي (3) بتاريخ 8 / 10 / 1966 م
د.سي. (4) بتاريخ 28 / 10 / 1968 م
واي اس (11) بتاريخ 19 / 9 / 1972 م
فوكسر (27) بتاريخ 17 / 3 / 1975 م
بوننج (707-720) بتاريخ 31 / 3 / 1976 م
د سي (10) بتاريخ 14 / 5 / 1979 م
اهلية المدرب للطائرات بتاريخ 30 / 12 / 1966 م

الفحوصات:

آخر فحص للطيران التشبيهي تم بتاريخ 11 / 6 / 1989 م بطوكيو (اليابان)

خبرة الطيران:

اجمالي ساعات الطيران (20,533) ساعة .
مجموع ساعات الطيران بالنسبة لنوع د.سي. 10 (7255) ساعة .
ساعات الطيران على الطراز د سي 10 بالنسبة للستة أشهر الاخيرة
(390) ساعة .

2.5.1. مساعد الطيران

الاسم: شوي، جي هونج
العمر: (57) سنة مولود في 7 / 5 / 1932 م .
نوعية الرخصة: شهادة طيار خط جوي
رقم الشهادة: (487)
تاريخ الاصدار: 23 / 10 / 1980 م .
صلاحية الشهادة: 31 / 7 / 1989 م .
الشهادة الطبية وتاريخ اصدارها: درجة رقم (1) 20 / 01 / 1989 م .



الأهليات المتحصل عليها

طائرات متعددة المحركات دي سي 10 بتاريخ 14 / 03 / 1980 م .

القحوصات

آخر فحص طيران تشبيهي تم في طوكيو باليابان بتاريخ 04 / 06 / 1989 م .

ساعات الطيران

اجمالي ساعات الطيران (11,597) ساعة

مجموع ساعات الطيران بالنسبة لنوع دي سي 10 (7,058) ساعة

ساعات الطيران على الطراز دي سي 10 DC بالنسبة للستة أشهر الأخيرة
(435) ساعة .

المهندس الجوي : 3.5.1

الاسم : هيون، كيو هوان

العمر : (53) سنة مولود في 10 / 10 / 1936 م .

نوع الرخصة : شهادة مهندس جوي

رقم الشهادة : (184)

تاريخ الاصدار : 27 / 07 / 1979 م .

صالحة حتى : 31 / 08 / 1989 م .

الشهادة الطبية وتاريخ اصدارها : درجة رقم (1) 27 / 02 / 1989 م .

الأهليات المتحصل عليها :

بوينج 707 بتاريخ 04 / 07 / 1983 م .

دي سي 10 بتاريخ 01 / 08 / 1988 م .

القحوصات :

آخر فحص طيران تشبيهي تم في طوكيو باليابان بتاريخ 29 / 04 / 1989 م .



خبرته في الطيران :

اجمالي ساعات الطيران (15126) ساعة . (تشمل خبرته كملاح جوى)
مجموع ساعات الطيران على الطراز دى سى 10 (943) ساعة .
ساعات الطيران على دى سى 10 بالنسبة للسنة اشهر الاخير (445) ساعة .
اعضاء الطاقم الآخرون : — 4.5.1
يشتمل طاقم الطائرة على عدد (15) عضوا خلاف طاقم القيادة وهم كالآتى : —

- (13) أعضاء طاقم ضيافة .
- (1) فنى صيانة مرافق للطائرة .
- (1) ضابط أمن الطائرة .

معلومات عن الطائرة : 6.1

هذه الطائرة نوع ماك دونل دوجلاس دى سى 10 — 30 مملوكة للمصنع ومسجلة
في السجل المدني للطائرات في جمهورية كوريا تحت رقم تسجيل (HL7328)
حسب شهادة التسجيل رقم (77-01) الصادرة بتاريخ 25 / 01 / 1977 م والرقم
المتسلسل لهذه الطائرة هو (47887) .

تاريخ صنع هذه الطائرة 12 / 09 / 1973 م واستلمتها الخطوط الكورية فنى
25 / 02 / 1977 م كانت الطائرة تشغل من قبل شركة (اير سيام) قبل أن
تؤجر وتشغل من قبل شركة الخطوط الكورية .

تحمل هذه الطائرة شهادة صلاحية فئة نقل ركاب رقم (8882) صادرة بتاريخ
28 / 09 / 1988 م . وصالحة حتى يوم 27 / 09 / 1989 م .

تصان هذه الطائرة في جمهورية كوريا من قبل الخطوط الكورية حسب الجدول
الآتى : —

- فحص (أ) كل (300) ساعة طيران
- فحص (سى) يتم كل (900) ساعة طيران
- فحص (دى 1) يتم كل (4000) ساعة طيران
- فحص (دى 2) يتم كل (8000) ساعة طيران
- فحص (دى 3) يتم كل (12000) ساعة طيران
- فحص (دى 4) يتم كل (16000) ساعة طيران
- فحص (آى . اس . آى) يتم كل (18000) ساعة طيران .



لم يتوفر للجنة التحقيق التاريخ الفنى للطائرة قبل تسليمها الى الخطوط الكورية . ولكن يلاحظ عدم وجود مشاكل فنية تذكر منذ تأجيرها وتشغيلها من قبل الخطوط الكورية .

يبلغ عدد ساعات الطيران الكلية لهذه الطائرة (49025) ساعة حتى يوم 26 / 07 / 1989 م وكذلك (11361) هبوط (دورة) .

آخر فحص دورية أجريت على الطائرة كانت كالاتى :-

— آخر فحص (أ) أجرى بتاريخ 10 / 07 / 1989 م عند ساعات طيران (48814) ساعة .

— آخر فحص (سى) أجرى بتاريخ 16 / 04 / 1989 م . عند ساعات طيران (47887) ساعة .

— آخر فحص (دى) أجرى بتاريخ 23 / 04 / 1988 م عند ساعات طيران (45088) ساعة .

لم تتعرض هذه الطائرة الى أية حوادث سابقة أو وقائع كبيرة ولم تجر عليها اصلاحات ولكنها تعرضت عدة مرات الى صواعق كانت احداها يوم 30 / 10 / 1986 م . اثناء الصعود عند ارتفاع (5000) قدم فى الجانب الايمن لجسم الطائرة، أجريت الفحوص والاصلاحات اللازمة، وأعيدت الطائرة للخدمة بصورة عادية .

وتعرضت مرة أخرى وثلاث مرات متتالية يوم 13 / 05 / 1989 م اثناء النزول عند ارتفاع (5000) قدم، وقد تم فحصها وأعيدت للخدمة بصورة عادية .

آخر تعديل لقراءة البوصلة الاحتياطية كان بتاريخ 19 / 02 / 1981 م .

يقوم بدفع هذه الطائرة عدد (3) محركات نوع سى . اف 6-50 سى (CF6-50C) كالاتى :-

— محرك رقم (1) ورقمه المتسلسل (388-455) تم تركيبه على الطائرة يوم 05 / 01 / 1989 م وتبلغ ساعات طيرانه الكلية (26464) ساعة وساعات طيرانه منذ آخر فحص بالورشه (2054) ساعة، وكان هذا هو الفحص الثامن بتاريخ 12 / 10 / 1988 م .



— محرك رقم (2) ورقمه المتسلسل (455-267) تم تركيبه على الطائرة يوم 29 / 09 / 1988 م وتبلغ ساعات طيرانه الكلية (30780) ساعة وعدد ساعات طيرانه منذ آخر فحص بالورشة (2842) ساعة، وكان هذا هو الفحص السابع بتاريخ 01 / 09 / 1988 م .

— محرك رقم (3) ورقمه المتسلسل (455-440) تم تركيبه على الطائرة يوم 18 / 12 / 1987 م وتبلغ عدد ساعات طيرانه الكلية (32928) ساعة وعدد ساعات طيرانه منذ آخر فحص بالورشة (4847) ساعة وكان هذا هو الفحص السابع بتاريخ 10 / 10 / 1987 م .

تستعمل هذه المحركات وقود نوع (JET-A1) وتستعمل زيوت نسوع (ESSO-2380) .

— آخر وزن لهذه الطائرة تم بتاريخ 22 / 06 / 1989 م وكانت نتائجه كالآتي : —

وزن الطائرة الاساسى بدون حمولة : 255,296.1 رطل

موقع مركز الثقل : 25.1% MAC

الوزن الاساسى لتشغيل الطائرة (267625) رطل عند (17.38% MAC)
هذه الطائرة تختلف عن طائرات دى . سى (10) الكورية الاخرى فى بعض الاجهزة الملاحية .

هذه الطائرة بها اجازة لاسلكى صادرة بتاريخ 04 / 03 / 1977 م عن وزارة المواصلات الكورية .

7.1. معلومات الطقس:

1.7.1. الحالة الجوية العامة :

تميزت الاحوال الجوية بالاستقرار حيث امتداد المرتفع الجوى على الساحل الشمالى للجماهيرية العظمى وسكون الرياح السطحية بالاضافة الى تكون الانقلاب الحرارى فى طبقة الغلاف الجوى القريبة من سطح الارض وارتفاع الرطوبة النسبية أدت الى : —

1 — تكون سحب طبقية من النوع المنخفض تراوحت ارتفاعات قواعدها بين (600) و (1000) قدم .



2 - تكون شجيرة مائية خلال الفترة من (0030) الى الساعة (0330) ت.ع
والتي أدت الى هبوط مدى الرؤية الافقية الى (3000) متر.

3 - تكون الضباب الاشعاعي عند الساعة (0400) مؤديا الى انخفاض الرؤية
الى (800) متر وتضاءلت حتى (50) متر فقط في بعض الاحيان .

وهذه بعض الرصدات الجوية التي أصدرت :-

(أ) تحذير بشأن تكون السحب المنخفضة والتي تؤدي الى تدهور مدى
الرؤية العمودية والمائلة وذلك عند الساعة (0043) ت.ع .

(ب) تحذير بشأن تكون الضباب الاشعاعي عند الساعة (0400) ت.ع .
ليغطي الفترة من الساعة (04:00) وحتى الساعة (06:30) ت.ع .

(ج) الرصدات الروتينية والخاصة حسب التعليمات الفنية مرفق صورة من
الرصدات والتحذيرات الجوية بالخصوص . حسب تعليمات الأرصاد الدولية
والمنظمة الدولية للطيران المدني .

2.7.1. المعلومات الجوية المتوفرة لدى الطاقم :

الحرارة (22) ونقطة الندى (21) الضغط الجوي (1013) كذلك التحذير
الجوي رقم (2) من يوم (27) الساعة (0400) حتى يوم (27) الساعة
(06:30) متوقع ملاحظة ضباب على مطار طرابلس العالى مسببا في انخفاض الرؤية
الى (800) مترا أو أقل .

ووردت بعد ذلك رصد خاصة عند الساعة (0451) تفيد بأن الرؤية (50)
متر فقط .

هذه كانت آخر معلومات أعطيت الى طاقم الطائرة .



8.1. المساعدات الملاحية:

(أ) التسهيلات المجهز بها الممر (27) :

(1) جهاز ملاحي منارة لاتجاهية ويرمز لها بـ (P.E) تردد ها (390) كيلوهرتز وتقع على بعد (4.05) ميلا من نقطة تلامس الممر (27) وعلى امتداده مداها (25) ميلا وكانت تشتغل بصورة عادية .

(2) جهاز الهبوط الآلى تردد (109.5) ميغا هرتز وهو عاطل عن العمل وصار اعلان طيارين رقم (155) بتاريخ 27 / 04 / 1989 م بالخصوص .

(3) جهاز ملاحي منارة لاتجاهية ويرمز لها بـ (G) تردد ها (365) كيلوهرتز وتقع على بعد (0.57) ميلا من نقطة تلامس الممر (27) وعلى امتداده مداها (25) ميلا وكانت تشتغل بصورة عادية .

(4) جهاز طرابلس (VOR) أى المنارة الاتجاهية والتي تعمل على تردد (114.5) ميغا هرتز وتقع على بعد (260) متر جنوب الممر (27) و (400) متر غرب خط الوسط للممر (36) مداها (150) ميل وكانت تشتغل بصورة عادية .

ملاحظة: لا توجد خرائط اقتراب معتمدة لهذا الجهاز على هذا الممر .
(No let down Chart is published)

(ب) المساعدات الأرضية الموثقة:

منارة المطار تقع فوق برج المراقبة وهي ترسل الضوء الومض المتكون من اللونين الأخضر والأبيض .

مؤشرات اتجاه الرياح ببداية الممر (27) منارة بمصباح كهربائى ومض .

(ج) المساعدات المضيئة بالنسبة للممر (27) :

الممر (27) مجهز كالآتى :-
أضواء الاقتراب وجهاز مؤشر زاوية الانحدار وكذلك الانارة العادية
المجهز بها الممر .



9.1. الاتصالات:

كانت الاتصالات مع الطائرة على أحسن ما يرام حتى وقوع الحادث .

10.1. معلومات المطار:

نقطة الدلالة: تقع على خط عرض (324010) شمالا
وخط طول (0130924) شرقا

الارتفاع : (263) قدما فوق مستوى سطح البحر

التغير المغناطيسي : درجة واحدة غربا (1975)

الخدمات الصحية: توجد سيارات إسعاف وأسعافات أولية فقط
وتوجد تسهيلات ومستشفيات كاملة في طرابلس.

الزيوت المتوفرة ودرجتها: أيروشيل 100 - 120 - 100W - 120W واسو (120)

درجات الوقود: اقوغاز - نفات A1 ، ميثانول (45)

خدمات المطافئ: متوفرة (24) ساعة

المستوى المطلوب : فئة (8)

المستوى المتوفر : فئة (8)

الأشخاص المؤهلون : (112)

المواصفات الفنية للممر (27) :

الانحدار -0.4%

الاتجاه الحقيقي (269)

الطول 3600 متر

العرض 45 متر

تصنيف تحميل المهبط (100) .



11.1 الصندوق الأسود :

هذه الطائرة مجهزة بمسجل معلومات طيران رقمي (DFDR) من طراز سند سترا ند (9804100) ورقمه المتسلسل (152300) وقد تم تركيبه على الطائرة في (25) من شهر الفاتح 1987 م بعد اجراء عمرة له وآخر فحص أجرى عليه بعد تركيبه كان فحص (2000) ساعة طيران بتاريخ 17 المريح 1989 م وقد تم العثور على الجهاز في الساعات القليلة التي تلت وقوع الحادث ، كان متضررا من الجانب الخلفي وجانبه الأمامي مفقودا . تم اخذه الى فرنسا حيث فتح بتاريخ 16 / 08 / 1989 م .

وجد الشريط مقطوعا لثلاثة اجزاء وجزء منه موجودا في منطقة رأس المسجل . بعض المعلومات لم تكن مسجلة ولكن المعلومات المتوفرة كانت مرضية .

هذه الطائرة ايضا مجهزة بمسجل صوتي نوع سند سترا ند رقم القطعة (1036004) ورقمه المتسلسل (3015) وقد تم تركيبه على الطائرة بتاريخ 25 ناصر 1989 م . وتم العثور عليه بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث . تعرض هذا الجهاز الى صدمة قوية من جراء الحادث نتج عنها تحطم المنظومة الالكترونية وقطع شريط التسجيل بين رأس المحو ورأس التسجيل بعد تسجيل صوت الحادث مباشرة . تم تفريخ هذا الشريط وترجمت اللغة الكورية الى اللغة الانجليزية ((ملحق تفريخ الشريط)) .

معلومات الحطام والاصطدام :

وقع الحادث في منطقة مزارع حمضيات ومساكن وبعض اشجار الزيتون .

اصطدمت الطائرة بالمنزل على ارتفاع (280) قدما فوق مستوى سطح البحر على مسافة (415) مترا الى الجنوب من امتداد خط الوسط ومسافة (800) مترا شرق المهيبط (27) . كان أول اصطدام بين العجلة اليسرى الرئيسية والزاوية الشمالية للمنزل الأول على ارتفاع (4) متر عن سطح الأرض ونصف متر تحت مستوى السقف حطمت جزءا من السقف وسببت اضرارا كبيرة للمنزل . انفصلت العجلات من الساق واستقرت بالمنزل ، كما بقي الساق فوق سقفه .

كما حطم القلاب الأيسر جزءا من جدار السقف الذي كان بارتفاع ($\frac{3}{4}$) متر .



اصطدمت العجلة الوسطى بشجرة زيتون بارتفاع ($3\frac{1}{2}$) متر قبل أن تصطدم بحجرات ملحقة بالمنزل على مسافة أمتار قليلة من الاصطدام الأول .

كما قطعت الطائرة خط كهربائي ذو جهد منخفض وحطمت عمود الكهرباء .

المحرك رقم (1) وكذلك القلابات الخلفية اليسرى اصطدمت بالمنزل الثاني على ارتفاع (2.5) متر من سطح الأرض .

العجلة الوسطى وجزء كبير من القلابة وجزء آخر من حطام الطائرة استقرت في المنزل الثاني . كما أن جزء المنزل الثاني الذي تعرض للاصطدام تحطم تماما ، وقد انفصل المحرك رقم (1) عن الطائرة واستقر على مسافة (158) مترا من نقطة أول اصطدام . المروحة واربعة مراحل من الضاغط المنخفض انفصلت عن المحرك واستقرت في منطقة قريبة وجزء آخر وجدت متناثرة .

من نقطة (160) مترا إلى نقطة (217) متر من نقطة أول اصطدام نجد أن (3) صفوف من الأشجار اقتلعت تماما وذلك بعرض من (15) إلى (18) مترا على يسار مسار جسم الطائرة ، وعند مسافة (217) متر وجدت بقية القلابات اليسرى .

الصف الأول والثاني من الأشجار على يمين مسار جسم الطائرة اقتلعت تماما من مسافة (75) مترا إلى السور .

الجزء السفلى من مخروط الذيل ، خزان زيت المحرك ، مثبت السرعة ، ومولد الكهرباء ، دعامة وحدة القدرة الإضافية وجزء آخر وجدت متناثرة حتى سور المزرعة .

حطمت الطائرة عمود وخط كهرباء منخفض الجهد ثم اصطدمت بسياح حجري مزدوج على مسافة (242) متر من نقطة أول اصطدام وببعد الجدار الموازي لاتجاه الحادث مسافة (2) مترا إلى يسار مسار الطائرة . تحطم الجزء الموجود في مسار الطائرة تماما ، واستقر المحرك رقم (3) داخل بقايا السياح .

عبرت الطائرة الطريق العام واصطدمت بعدد (4) سيارات حطمت اثنتين وسببت أضرارا مختلفة للآخرين وحطمت عمود انارة .

استقرت الطائرة تماما في مزرعة أخرى غرب الطريق في وضع نصف دائري قطره (60) مترا على مسافة (350) مترا من نقطة أول اصطدام اتلفت عدد آخر من الأشجار وخط كهرباء منخفض الجهد .



يبين الحطام الرئيسى ان الطائرة قد تجزأت الى عدة اجزاء بحيث ان :-

— الجزء الأوسط لهيكل الطائرة كان يميل بزاوية (50) درجة ونسب اتجاه الجنوب وقد اتلفت كلياً بفعل الحريق .

— الجناح الايسر محطم الى قطع ومنفصل عن الطائرة من صندوق الوسط للطائرة ولكنه لم يتضرر بالحريق .

— فرقة القيادة مع حوالى (10) افتار من جسم الطائرة الأمامى وجدت فى اتجاه الجنوب الغربى وفى وضع مقلوب ولم تتضرر بالحريق .

— الجناح الايمن اتلف تماماً بفعل الحريق .

مجموعة الذيل مع المحرك رقم (2) كانت مع بعضها ولكن فى اتجاه الشمال الغربى . العجلات الرئيسية اليمنى والعجلة الامامية كانت مع الحطام الرئيسى .

كان المحرك رقم (1) فى وضع مقلوب . ولكن لا توجد دلائل حريق أو علامات أعطاب فنية .

المحرك رقم (3) وجدت بعض الاجزاء منفصلة عن المحرك ووجدت (24) ريشه من المروحة محطمة و (7) ريش أخرى معوجهة فى اتجاه الدوران و (7) ريش أخرى معوجهة فى الاتجاه المعاكس واجزاء حجرية كبيرة محصورة بين ريش المروحة .

لا توجد أضرار بغطاء الضاغط العالى . أو آثار حريق ولا دلائل على وجود أعطاب داخلية .

المحرك رقم (2) لا توجد به أضرار واجزاء المتحركة تلف بحرية فى وجود رياح خفيفة .

كان مسار الطائرة مستقيماً بعد أول اصطدام فى اتجاه الغرب موازياً لاتجاه المهبط حتى مكان الحطام الرئيسى ويبلغ عرض هذا المسار حوالى (15) متر فى كل ناحية ولكن الأشجار التى ترتفع من (3) الى (4) متر قد تعرضت للاتلاف بسبب اصطدامها بجناح الطائرة الايمن حتى على مسافة (25) متر من مسارها .



كانت الطائرة في وضع أفقي أثناء الاصطدام بالمنزلين وبعده، ولم ينزل جسم الطائرة على الأرض حتى عبرت الطريق . حيث اشتعلت بها النيران .

13.1. المعلومات الطبية:

كان الطاقم الجوي في المستوى النفسي والجسمي المطلوب والمقرر من قبل المركز الطبي المعتمد من الطيران المدني الكوري للقيام بمثل هذه الرحلة .

أصيب قائد الطائرة ومساعده بجروح بليغة وبعض الحروق ووفاة بعض أطقم الضيافة وبعض الركاب وأصابة آخرين بأضرار بالغة أما البقية القليلة فقد أصيبوا بأضرار خفيفة .

14.1. المطافئ والانقذات:

عندما تضاعف مدى الرؤية وأصبح ضعيفا بمطار طرابلس العالي تم إبلاغ قسم المطافئ للقيام بالاستعداد المحلي وذلك حسب التعليمات المحلية للمراقبة الجوية وأقوال أفراد قسم المطافئ، أخطر برج المراقبة فريق الاطفاء بالمطار أن طائرة نوع دي . سي 10 - تابعة للخطوط الكورية رحلة رقم (803) يحتمل أن تكون قد تحطمت وذلك من خلال مشاهدة دخان متصاعد جنوب شرق المهبط (27) من قبل طائرة أخرى كانت تستعد للاقلاع بنقطة انتظار المهبط المذكور .

وصل رجال الاطفاء الى موقع تحطم الطائرة عند الساعة (0515) توقيت عالمي وتم اخماد النيران والسيطرة عليها عند الساعة (0610) توقيت عالمي .

ثم نقل الضحايا والمصابين الى المستشفيات .

العربات والمعدات المستعملة:

(1) عدد (14) عربة سعة (10,000) لتر من السائل الرغوي و (1000) كيلو جرام من المسحوق الجاف .

(2) عدد (4) عربات مجهزة بأثنى عشر سريرا لكل واحدة .



- (3) عدد (4) عربات سعة (3600) لتر من الماء والسوائل الأخرى .
- (4) طائرتان عموديتان لنقل المصابين .
- (5) سيارتان مجهزتان تجهيزا كاملا لغرض الانقاذ .
- (6) فريق المعافي* والانقاذ متكون من (120) رجلا .
- (7) اكثر من (100) سيارة تابعة لجهاز الاغاثة والانقاذ مجهزة تجهيزا كاملا وتم اخلاء جميع الحالات خلال أربع ساعات .
- (8) أغلب حالات الموت بين المسافرين كانت من جراء الاصطدام والحروق .
- (9) أغلب الموتى من المسافرين كانوا في الجزئين الأوسط والخلفى من الطائرة والقليل منهم في الجزء الامامى .
- (10) نقل رجال الانقاذ أغلب الركاب المصابين والضحايا في الحال الى مستشفى صلاح الدين والمستشفى المركزى بطرابلس .
- (11) قام رجال الانقاذ باسعاف قاطنى المنزلين وانقاذهم باستعمال آلات ثقيلة لرفع الاسقف المتهدمة لانقاذ المتضررين تولى بعضهم وتم انتشال الجثث عند الانقاذ وتوفيت امرأة فيما بعد في المستشفى ونجا الباقي .
- (12) تمت عملية الاطفا والانقاذ في وقت معقول وبكفاءة مرضية .

15.1 . وسائل النجاة:

اشتعلت النيران بالطائرة قبل أن تستقر بحوالى (50) مترا تجزأ هيكلا الطائرة الى ثلاث اجزاء رئيسية وتكونت عدة فتحات في الجسم خرج منها الناجون من الحادث واستعملها رجال الانقاذ في اخراج الباقي . بلغت نسبة النجاة (63%) من عدد ركاب الطائرة . (90%) من الوفيات كانت بسبب الحريق أغلبهم في الجزء الأوسط من صاله الركاب ولا توجد أية وفيات بسبب الحريق في الجزء الامامى اما باقى الضحايا (10%) فكان بسبب الاصطدام ويتوزع بالتساوى تقريبا بين الجزئين الامامى والخلفى . لا توجد أية وفيات بسبب الصدمة في الجزء الأوسط لصاله الركاب .



2. التحليل

- كان أعضاء الطاقم الجوى مرخصين طبقا لقوانين الجمهورية الكورية .
 - كانت الطائرة مرخصة ومجهزة ومصانة طبقا للقوانين واللوائح المعتمدة في بلد التسجيل .
 - كانت المحركات الثلاث تعمل بصورة طبيعية، وكان وزن الطائرة ومركز الثقل في الحدود المسموح بها .
 - كانت كل الاتصالات بين الطائرة والمراقبة الجوية مسموعة وواضحة .
 - كان المراقبون الجويون مؤهلين ومرخصين للقيام بوظائفهم طبقا لقوانين الطيران المدني الليبي ومنظمة الطيران الدولية .
 - أعطى مركز مراقبة المنطقة المعلومات الجوية للطائرة عدة مرات وكذلك معلومات الرؤية الأخيرة وهي خمسين مترا عند الساعة (51 : 04) توقيت عالمي .
 - كانت المنارة اللاتجاهية (P.E.) لمطار طرابلس العالي تعمل بصورة طبيعية وهي جهاز الاقتراب الوحيد المتوفر في ذلك اليوم .
- بالرغم من أن طاقم الطائرة قد أبلغ منذ الاتصالات الأولى من قبل مركز مراقبة المنطقة بأن الاقتراب سيكون بواسطة المنارة اللاتجاهية والمهبط المستعمل وبالرغم من أن الطاقم كان يستمع للمحادثات عن طريق مكبر الصوت (السماعة الرئيسية للطائرة) إلا أن قائد الطائرة لم يكن يعلم بالتغيير الذي تسبب للممر من (09) الى (27) الا عند ما أخبره مساعد الطيار في أثناء المحادثة التي تمت بينهما فيما بعد .
- غير أنه لم يكن هناك أية مناقشة حول نوعية الاقتراب وببدا وأن ذلك قد أتت من انتباههم، وهكذا كان الطاقم غير متأكد الا عند ما كان على مسافة ميلين من نقطة التلامس بالممر ووجد أن جهاز الهبوط الآلي لا يعمل، وفي حالة من الارتباك سأل مساعد الطيار مراقبة الاقتراب التأكيد على أن الاقتراب بواسطة الجهاز اللاتجاهي، وقد أكدت مراقبة الاقتراب ذلك .



لقد قال أعضاء الطاقم بأنهم كانوا على علم بأن الاقتراب كان بواسطة الجهاز اللاتجاهي الآتية من المحتمل أنهم لم يعوا ذلك إلا بعد ما اكدها المراقب الجوي عند نهاية الاقتراب كذلك قالوا بأنهم على علم بأن جهاز الهبوط الآتي بالمطار كان عطلا . هذا مع العلم بأن جهاز الاقتراب الاتجاهي بهذه الطائرة مستقل عن جهاز الهبوط الآتي وبذلك قاموا بتشغيل وضبط ترددات هذا الجهاز حيث أنه حسب خبرتهم في السابق كثيرا ما يجدون أجهزة المطار تشتغل رغم وجود اعلانات طيارين سارية المفعول .

حسب اقوال الطاقم قاموا بتشغيل الجهاز اللاتجاهي ((معلومات حطام الطائرة تؤكد ذلك)) غير أنهم لا توجد أية أدلة على أن الطاقم قد حاول اتباعه . لقد قال الطاقم فيما بعد بأنهم لم يكونوا يهتمون به ولم يقوموا بالتعرف عليه، لقد تم تشغيل وضبط تردد الجهاز الاتجاهي وأغلب الاحتمالات أنه كان وسيلة الملاحاة للطائرة بعد أن تعدت الطائرة نقطة سبعة أميال من نقطة تلامس المهيبط على اتجاه الشعاع (270) والذي يفسر موقع الحادث جنوب الممر (27) .

كذلك يبدو وأن الطاقم لم يكن على معرفة بنوعية خدمات الرادار المتوفرة، فقد سأل قائد الطائرة الأعضاء الآخرين عند ما كانوا على بعد عشرة أميال من " نقطة التلامس " فيما اذا كانت المراقبة الجوية تعطى هذه المسافات بالرادار فأكد مساعد الطيار ذلك بينما أضاف المهندس الجوي بأنهم قد قاموا باستبداله بأحدث الانواع ولعل ذلك أعطى الطاقم انطباعا بأنه رادار تحديد الاقتراب .

لقد أبدى أعضاء الطاقم اهتماما واضحا بالحالة الجوية منذ بداية اتصالهم بمركز مراقبة المنطقة فعند ما أعطوا مدى الرؤية كيلومتر واحد طلب مساعد الطيار تأكيد ذلك وأعلم قائد الطائرة الذي استفسر عن حالة الرياح بأنها هادئة . بعد عدة دقائق قام المهندس الجوي بالاتصال بمكتب متابعة الطيران للخطوط الجوية العربية الليبية للاستفسار عن الحالة الجوية ، فابلغ بالرصد الجوية الفعلية الصادرة عند الساعة (0430) كانت الرؤية عند ذلك (800) مترا إلا أن المهندس الجوي قد أخطأ في اعادتها للطاقم وقال (8) كيلومتر بعد ذلك قام مركز مراقبة المنطقة بأعطاء التحديد للجوى الثانى والذي يبين بأن الرؤية ستكون (800) مترا أو أقل وقد لاحظ كل من الطيار ومساعداه بأنها على الحد



الادنى. أعطت مراقبة المنطقة مدى الرؤية الفعلى (50) مترا فأجاب مساعد الطيار " استلم نستمر فى الاقتراب " ولم يكن هناك أية إشارة لمدى الرؤية هذا فيما بعد، كما لم يتم المساعد بتكرارها كما هي عادته فسى كثير من الاحيان . عندما سئل قائد الطائرة فيما بعد أثناء التحقيق عن مدى الرؤية هذه (50) متر قال بأنه لم يكن يعلم بها والا لذهب للمطار البديل .

سأل المساعد قائد الطائرة عن قراره فرد الطيار بأنهم سيهبطون اذا توفرت الرؤية، وبعد ثمان دقائق قام الطاقم بمناقشة حالة الضباب الكثيف حيث قال قائد الطائرة بأنه قد اثنى عدة مرات الى هذا المطار ولكنه لم يجابة مثل هذا الضباب الكثيف وقال المهندس الجوى أنه طبقه ضحله بينما قال المساعد أنه يغطى (400) ولم تكن هناك أية مناقشة لما يجب اتخاذه من اجراء .

من المحتمل بأن وصول معلومات مدى الرؤية (50) مترا بعد التحذير الجوى الثانى مباشرة قد تمت دون ملاحظة الطاقم الذى لا يزال يفكر فى التحذير الجوى والذى اعتبروه على الحد الادنى . غير ان مدى الرؤية (800) مترا لا يعتبر الحد الادنى لنوع الاقتراب المتوفر فى ذلك اليوم ، طبقا لدليل عمليات الشركة ودليل جيسن الملاحي " ولكن مدى رؤية (800) متر تعتبر الحد الادنى فى حالة الاقتراب بواسطة جهاز الهبوط الا لى . عند ما تم التصريح للطائرة بالاقتراب على بعد (4.5) أميال مسن نقطة التلامس لم يتم المراقب الجوى باعطاء الطائرة المعلومات الجوية والمهبط المستعمل حيث من المعلوم جيدا أن تلك المعلومات سبق وأن استلمت ولم يكن هناك أى تغيير فيها .

أثناء التحقيق فيما بعد قال قائد الطائرة بأن لديه كل المعلومات بما فى ذلك نوع الاقتراب ولكن اللجنة لم تجد فى شريط التسجيل أى شىء من التوضيح لنوعية الاقتراب ولا عن مناقشة مدى الرؤية (50) مترا . هذه الحقائق تشير الى سوء الفهم والثقة بالنفس المفرطه لقائد الطائرة .

عندما قاموا بضبط تردد جهاز الاقتراب الا لى وجدوه عاطلا عن العمل كانوا غير مستعدين وغير واثقين من الاجراء الذى يجب اتخاذه فسالوا المراقب التأييد بأن الاقتراب بواسطة المنارة اللاتجاهية و كانت الطائرة فى وضع الهبوط ،



وبدلاً من اتباع الخطوات السليمة للاقترب بالمنارة للاتجاهية طبقاً للخريطة الملاحية قاموا بالنزول مباشرة ، وقد أعطيت - تعليمات للمهندس الجوى بالمشاهدة خارج الطائرة بالإضافة الى واجبه العادى وهنداء الارتفاع من جهاز الارتفاع اللاسلكى . قال فى التحقيق لقد قام بندا (800) قدم ((لا يوجد أى دليل لذلك فى شريط التسجيل)) ولكنه اغفل النداءات الأخرى الأساسية 1000 ، 500 ، 400 ، 300 ، 200 ، قدم ، افاد المهندس الجوى أثناء التحقيق أنه قام بندا (300 قدم) لكنه لم يتمكن من نداء (1000) قدم و (500) قدم لأنه يشاهد خارج الطائرة ولان النزول فى مرحلة الاقتراب النهائى كان بسرعة فائقة لم يستطع معها متابعة القراءة .

لما كان النداء ((300 قدم مستحيل)) باللغة الكورية فان المراقب الكورى أكد بأن مساعد الطيار هو صاحب هذا النداء .

لم يقم قائد الطائرة بمراجعة معلومات المطار وعلى الأخص طرق الهبوط بواسطة جهاز الاقتراب للاتجاهى اعتقاداً بالمعرفة الثامنة لمطار طرابلس .

بعد أن تم توجيه الطائرة لاتباع اتجاه (270) على بعد (7) أميال من نقطة تلامس المهبوط قامت الطائرة باتباع الشعاع (270) من المنارة الاتجاهية حتى بعد أن تعدت موقع المنارة للاتجاهية ، وهذا ما قادها الى جنوب المهبوط . وبناءً على اقتراح المساعد بندا الطيار فى النزول مع توقع رؤية الأرض قبيل الوصول الى ارتفاع (200) قدم أو الغاء الاقتراب النهائى . أن المناقشة السابقة عن الطبقة الضحلة للضباب والرقم (400) قد يعطى الانطباع أنه يمكن رؤية الأرض الآن أن الطاقم كان منشغلاً بالمشاهدة خارج الطائرة ، وسرعة النزول كانت بدرجة لم تمكنهم من نداء (200) قدم .

بندا جهاز اندار الاقتراب من الأرض فى إعطاء تحذير عند (6.7 ثانية) قبل الحادث حيث قام قائد الطائرة بسحب عجلة القيادة الا أنه لم يكن كافياً لتجنب الحادث .

قبل الحادث بثانية واحدة كانت هناك صرخة من أحد أعضاء طاقم الطائرة تدل على أنه لاحظ المنازل وهى اوضح شئ فى المنطقة . أن تحليل الترددات من التسجيل فى العشرة ثوان الأخيرة قبل الحادث تدل على ان نداء (300) قدم قد تم عند (7.7) ثوان قبل الحادث وهو يتوافق مع قراءة جهاز تسجيل المعلومات المستمدة من قراءة جهاز قياس الارتفاع اللاسلكى وهو (300) قدم من مستوى الأرض فى تلك اللحظة .



كذلك معدل النزول المحسوب من الجهاز وفي خلال نفس الفترة الزمنية حوالى (2200) قدم / دقيقة .

وعندما سئل الطيار والمساعد أثناء التحقيق عن معدل النزول قالوا أنه كان ما بين (700) و (800) قدم / دقيقة واعتقد قائد الطائرة أن سرعة الاصطدام بالأرض بعد البدء في النزول مباشرة قد يعود الى أن أحد أعضاء الطاقم قد ضبط خطأ الضغط الجوى بأحد عدادات الارتفاع ، وقد درست اللجنة هذا الاحتمال وبالرغم من أن عداد مساعد الطيار وجد على (1017) مليبار وعداد قائد الطائرة على (1006) مليبار والعداد الاحتياطي (1020) مليبار إلا أنه لا يمكن الجزم إذا ما كانت هذه الفوارق نتيجة الحادث نفسه أو خروج الطاقم أثناء الانقذ أو أنه يرجع الى خطأ في ضبط العدادات . فائنا قراءة قائمة فحوص النزول لعداد الارتفاع اجاب مساعد الطيار ((ضبط)) ولكن ليس هناك أى دليل على أن قائد الطائرة أو مساعده قام بمقارنه عداد يهما ، إلا أن ضبط الضغط الجوى بالعداد غير ذى علاقة بهذا الحادث .

أن ارتفاع الطائرة عن الأرض طبقا لجهاز المعلومات (حسب حاسوب المعلومات المركزى DCA رقم 2) يعتبر دليلا كافيا بأن الطائرة كانت على ارتفاع (2070) قدم على بعد (7) أميال من نقطة التلامس وهى مطابقة ايضا لقراءة (2000) قدم ، وهو ما كان مصححا للطيار بالمحافظة عليه عند ما عبر المنارة اللاتجاهية وهى مثبتة من جهاز التسجيل الصوتى .

الارتفاع عند الحادث (315) قدم وهو يتفق مع الارتفاع الحقيقى لنفس الموقع والذي يرتفع بحوالى (280) قدم من سطح البحر .

كانت آخر رحلة قام بها أعضاء الطاقم قبل الحادث فى ليلة (22) و (23) من شهر ناصر بين البحرين والرياض ، كانوا طاقم اضافى فى رحلة البحرين / الرياض وطاقم فعلى فى رحلة (الرياض - البحرين) وقد وصلت الرحلة البحرين عند الساعة الثانية أو الثالثة صباحا حيث استراحوا هناك .

وفى مساء اليوم التالى (7/24) وصل الطاقم الى جدة كمسافرين واستراحوا فى جدة لمدة يومين آخرين . خلال هذه الايام الثلاثة (بين البحرين وجدة) سلك الطاقم نمطا عاديا فى العودة الى حجراتهم للنوم عند المساء وكذلك القيام فى الصباح الباكر ومتابعة برامجهم اليومية من التنزه والتسليه ، ولقد استمر هذا حتى اليوم الأخير قبل الرحلة . رجع الطاقم فى ذلك اليوم بعد وجبة الغذاء الى الفندق للراحة والنوم وقال مساعد الطيار بأنه نام لفترة ثلاث ساعات تقريبا ثم حاول قضاء باقى الوقت بالقراءة حتى وقت الذهاب الى المطار .



أخذ قائد الطائرة حماما بخاريا وتناول نصف حبة منومه وذلك طبقا للمعلومات التي أعطيت له من الصيدلية التي زودته بهذه الأقراص حسب قوله فإن هذه الجرعة تكفى لمدة أربع ساعات نوم ومن الملاحظ أنه لم يتحصل على هذه الأقراص عن طريق مركز طبي مرخص من الطيران المدني الكورى ويبدو أن قائد الطائرة قد نام من الساعة (5) مساءً حتى وقت المغادرة للمطار وبذلك يكون قد تحصل على حوالى (7) ساعات من النوم .

وبالرغم من أن الطاقم قد تحصل على قدر كاف من الراحة من ناحية المدة الاجمالية بعد آخر رحلة الا أنه من الواضح أن الطاقم جسمانيا قد تأقلم مع التوقيت المحلى ولم يستطع الحصول على القدر الكافى من النوم قبل الرحلة فمساعد الطيار لم يتحصل على أكثر من ثلاث ساعات نوم بينما اضطر قائد الطائرة لتناول اقراص منومه والتي قد تكون أدت مفعولها حتى بعد الوقت الذى يتوقع فيه انتهاء مفعولها . فمن المحتمل أن هذه الحالة قد أثرت على تركيزهم الذهني .

بناءً على المعلومات الواردة من المصنع فإن جهاز اذار الاقتراب من الأرض قد تسم تركيبه على هذه الطائرة قبل تحسين المواصفات من قبل ادارة الطيران الاتحادى الأمريكى ومنظمة الطيران الدولية ولهذا نجد أن الجهاز لا يتوافق مع النشرة (6-25) والمواصفات الفنية رقم (TSO-C92b) الصادرتين عن الطيران الاتحادى الأمريكى .

والجهاز المركب على الطائرة يشتغل فى حالتين فقط الاولى اذا زاد معدل النزول على (4000) قدم / دقيقة وعلى ارتفاع أقل من (2400) قدم من جهاز الارتفاع الاسلكى الا أن هذه المعطيات لم تتوفر ولذا لم يشتغل الجهاز فى هذه الحالة .

الحالة الثانية وهى معدل الاقتراب من الأرض حيث أصدر الجهاز اذارا عند (6.7) ثانية قبل الحادث لما كانت الطائرة على ارتفاع (270) قدما تقريبا من جهاز الارتفاع اللاسلكى .

من الناحية النظرية لآداء هذا الجهاز فإنه يعطى اذارا اذا كان معدل الاقتراب من الأرض (1750) قدما / دقيقة أو يزيد غير أن توقف الجهاز عن التحذير بعد (1.7) ثانية بالرغم من أن الطائرة ما زلت فى حالة خطر بالنسبة للجهاز حتى الحادث . من خلال قراءة سجل معلومات الطيران الرقى بخصوص زاوية الرفع والعجلة الرأسية ووضع الطائرة فائنا نجد أن الطيار قام بتغيير زاوية الرفع عند (6) ثوان قبل الحادث الى (5) درجات واستمرت كذلك لمدة (3) ثوان ثم نقصت بمقدار درجة واحدة لمدة ثانيتين ثم زادت الى (5) درجات مرة أخرى لتتنقص الى درجتين فقط وفى النهاية نجد أن جذبته قوية الى اعلى نتج عنها بلوغ درجة الرفع الى عشيرة درجات لحظة الاصطدام .



من خلال التحقيق تبين أن الطاقم الجوي لم يكن متأكدا من أحداث الثواني الأخيرة للرحلة ولم يتذكر أحد منهم بأنه سمع انذار جهاز انذار الاقتراب من الأرض وعليه لا نستطيع الجزم لما قام به الطيار في نفس الوقت ولكن يبدو أن ذلك كان استجابة لانذار جهاز انذار الاقتراب من الأرض ويتوقف الانذار بعد (1.7) ثانية اعتبار الطيار أن التصحيح الذي قام به مناسباً وذلك يبدو واضحاً من وضع الرافع خلال (6) ثواني الأخيرة بزاوية مقدارها (5) درجات ثم درجتين .

من خلال تحليل الصانع تحت ظروف عامة وبخمس درجات لزاوية الرافع دون استعمال قوة المحركات من الممكن رجوع الطائرة الى الطيران المستقيم بعد فقدان (160) قدم من الارتفاع وبثمانى درجات وعشرة درجات بالنسبة لزاوية الرافع فإن فقدان الارتفاع يكون (110 و 100) قدم على التوالي ، وباعتبار ثانية واحدة كافية لتفهم الوضع واتخاذ الاجراء المناسب نجد أن الأربع ثواني التى تلت بداية الاستجابة كافية لمنع الاصطدام . لا يؤثر وضع قوة المحركات تأثيراً واضحاً خلال السبع ثوانى الأولى من بداية الجذب الى اعلى .

قامت شركة الخطوط الكورية بأجراء تجارب لم تحضرها اللجنة على جهاز الطيران التشبيهي للطائرة (دى . سى 10) باليابان . المعلومات التى زودت بها اللجنة من إجراء الاختبارات التى اجريت بحالتين وكلاهما بمعدل نزول (2400-2500) قدم / دقيقة وجذب الى اعلى عند (300) قدم احدى هاتين الحالتين بزيادة قوة دفع المحركات والحالة الأخرى دون زيادة قوة دفع المحركات كان فقدان الارتفاع على التوالى (110 و 235) قدما وتجربة أخرى عند وضع الطائرة (3) درجات الى أسفل وصلت السرعة الرأسية (2000) قدم / دقيقة وهذا يشير الى عدم امكانية نجاة الطائرة دون زيادة فى قوة المحركات حيث أن جهاز انذار الاقتراب من الأرض أعطى انذاراً على ارتفاع (270) قدم تقريباً ويتناقض هذا الارتفاع اثناء التعرف على الانذار والاستجابة له لتصحيح الوضع .

أن تدريب الطيران التشبيهي لأطقم طائرات (دى . سى 10) الكورية تتم فى اليابان ولم تسنح الفرصة للجنة التحقيق للتعرف على هذا الجهاز وحيث أن طائرات الخطوط اليابانية من طراز (دى . سى 10-40) ويرجع تاريخ تصنيعها الى عام (1975) وما بعده والتي يفترض أن تكون مجهزة بجهاز انذار اقتراب من الأرض أكثر تطوراً ويعطى انذاراً شفويًا حسب الحالة مثل (اسحب لاعلى ، أرض ٠٠٠٠ الخ) ويبدو أن جهاز الطيران التشبيهي هو لطائرة مجهزة بجهاز انذار اقتراب من الأرض متطوراً كذلك . تعودت هذه الأطقم اثناء التدريب على سماع صوت جهاز انذار الاقتراب من الأرض بتحديد نوعية الخطر ولم يتعودوا على سماع صوت الجهاز المركب على الطائرة المنكوبة والذي ذكروا بأنهم يستمعوا اليه من قبل .



ينص دليل عمليات الشركة على أنه عند سماع جهاز انذار الاقتراب من الأرض على الطاقم المشغل أن يلغى الاقتراب فوراً اذا لم تكن هناك معالم أرضية منظورة . وعند مقابلة بعض الاطام الجوية من شركة الخطوط الكورية فير المعنيين بالحادث من قبل اللجنة اجاب البعض منهم أنه في حالة الخطر يجب أن يقوم بالاقتراب الفاشل ، والبعض الآخر اجاب قائلاً يجب أن يقوم بالاقتراب الفاشل بعد التعرف على الخطر ومن خلال ذلك يتضح أن بعض الاطام الجوية لا تطبق تعليمات دليل عمليات الشركة بالنسبة لتلك الخطوات .

من خلال معلومات جهاز تسجيل المعلومات تم احتساب معدل النزول خلال (1000) قدم الأخيرة فوق سطح الأرض وبيانات الارتفاع لأجهزة الضغط الجوي ورسمها بيانياً مع الارتفاع فوق الأرض من جهاز الارتفاع اللاسلكي ، وبالرغم من وجود بعض الفوارق إلا أنه من الواضح بأن معدل النزول كان ما بين (1900) و (2000) قدم / دقيقة حتى وصول الطائرة الى ارتفاع (500-450) قدم حيث زاد معدل النزول بعدها ليصل الى (2200) قدم / دقيقة ومقارنه هذا مع مستوى الاداء المفترض نظرياً لجهاز الانذار فمن المفترض لهذا الجهاز أن يصدر انذار على الارتفاع (750) قدم تقريباً (وفقاً لمتطلبات وثيقة المواصفات رقم TS0-C92b والصادرة من ادارة الطيران الاتحادى الأمريكى) .

تلاحظ اللجنة أنه لو كانت هذه الطائرة مجهزة بجهاز انذار الاقتراب من الأرض حسب متطلبات القانون الأمريكى فإن هذا الجهاز سيصدر انذار مستمراً طالما أن الطائرة في وضع خطر وذلك حوالى (20-19) ثانية قبل الحادث وهذا ما سيكون له تأثيراً ايجابياً في سلوك الطاقم الجوى وتجنب الحادث .



3. الخلاصة

1.3. النتائج :

- (1) كان طاقم الطائرة على علم مسبق حسب نشرة اعلان الطيارين بأن جهاز الهبوط الآلى (ILS) بمطار طرابلس العالمى عاقل عن العمل من فترة وأن الجهاز الملاحي الوحيد للاقترب الآلى هو المنارة اللاتجاهية (NDB) .
- (2) أعطى الطيار تعليماته للطاقم أنه سيهبط الى ارتفاع (200) قدم وهى النهاية المصرح بها لجهاز الهبوط الآلى (ILS) كذلك لم يعط تعليماته عن الحالة الجوية السائدة ولانوعية الاقتراب المزمع القيام به .
- (3) حاول الطيار ضبط تردد (موالفة) جهاز الهبوط الآلى فى اللحظات الأخيرة من مرحلة الاقتراب .
- (4) أعلم الطاقم من قبل مركز المراقبة الرادارية بأن الجهاز الملاحي للاقتراب والنزول هو المنارة اللاتجاهية (P.E) " وهى تشتغل بصورة عادية " .
- (5) الحالة الجوية التى أعطيت عند الساعة (0446) بالتوقيت العالمى الموحد وكانت لرصد الساعة (0430) بالتوقيت العالمى الموحد لم تتغير حتى وقوع الحادث وكانت أقل من المستوى المطلوب والمصرح به للنزول حسب اللوائح والقوانين المعمول بها . (الحد الأدنى للرؤية للاقتراب بالمنارة اللاتجاهية " 1600 متر " حسب دليل عمليات الشركة) .
- (6) المراقبة الرادارية للمنطقة والمراقبة الرادارية للاقتراب يشتغلان فى غرفة واحدة مما يسهل عليهما الاتصال المباشر وخاصة عند ما تكون الحركة الجوية قليلة .
- (7) لم يسأل الطيار عن الحالة الجوية للمطار البديل .
- (8) يعاني الطيار من ارتفاع فى ضغط الدم منذ فترة ويستعمل علاجاً معتمداً من الطيران الاتحادى الأمريكى والطيران المدنى الكورى .



- (9) لم يتم الطاقم الجوي بالتعرف على المنارة للاتجاهية (P.E) .
- (10) لم يكن الطاقم يستعمل سماعتى الرأس المتصلتين ، وكانوا يستمعون الى مكبر الصوت والطيار المساعد لم يتم بتزويد قائد الطائرة بجميع المعلومات التى تتعلق بسلامة الرحلة كما لم يتم باستخراج خريطة الاقتراب مسن حقيبتة .
- (11) لم يحاول الطيار المساعد أن يتولى قيادة الطائرة بدلا من الطيار .
- (12) الطيار المساعد غير متحصل على اجازة تشغيل أجهزة الاتصال اللاسلكية مع العلم أن لغته الانجليزية ضعيفة .
- (13) المهندس الجوى اشتغل ملاحا جويا قبل ذلك ثم حول الى مهندس جوى .
- (14) لم يتمكن الطيار ومساعد ، من التأكد من جميع أجهزتهما الملاحية خلال مرحلة الاقتراب النهائية وخاصة جهاز السرعة الرأسية .
- (15) كان الطيار على عجلة القيادة وأصدر أوامره للمهندس الجوى بالنظر خارجا اضافة الى عمله الاساسى وهو قراءة الارتفاعات بينما كلف الطيار المساعد بمراقبة الأجهزة الداخلية .
- (16) لم يذكر الطيار المساعد ولا المهندس الجوى أن الطائرة على ارتفاع (100) قدم اعلى من الحد الأدنى للارتفاع المطلوب للغاء الاقتراب .
- (17) المنارة الاتجاهية (VOR) لم تكن على امتداد خط الوسط للممر (27) وموقعها الى الجنوب منه ولا توجد خارطة اقتراب معتمده لهذا الجهاز الملاحى .
- (18) كان أول ارتطام للطائرة بالعجلة اليسرى بحوالى (2) درجة ميلان للأسفل .
- (19) لم يلامس جسم الطائرة الأرض حتى قطعت الطريق بعد ارتطامها أخيرا بالسور المزيج الفاصل بين المزرعة والطريق ، ثم تحطمت كلياً واشتعلت فيها النيران .



- (20) أبواب الطوارئ لم تستعمل ولا يوجد أى دليل على أن أعضاء طاقم الضيافة استعملوا أى من معدات ومخارج الطوارئ أو ساهموا فى انقاذ الركاب .
- (21) التحكم الآلى فى الوقود (AUTO THROTTLE) كان فى وضع مفصول وكذلك جهاز الطيار الآلى (AUTO PILOT) .
- (22) كانت الطائرة فى وضع هبوط عادى ، العجلات الى أسفل والقلابات فى درجة (35) عند وقت الارتطام .
- (23) كانت قراءة جهازى التسجيل الصوتى ومسجل معلومات الطيران الرقمى جيدة على الرغم من أن بعض المعلومات لم تكن مسجلة به .
- (24) هذه الطائرة مجهزة بجهاز انذار اقتراب من الأرض رقم (002-0182-965) لا يطابق متطلبات النشرة الدورية الصادرة عن ادارة الطيران الأمريكى رقم (6-25) علما بأنه لم تجرائه عمليات صيانة على هذا الجهاز منذ تركيبه على الطائرة بتاريخ 1974/11/25 .



2.3. الأسباب المحتملة :

- (1) إرهاق الطاقم الجوي نتيجة لنقص ساعات النوم الطبيعي والذي أثر على تركيز تفكير الطاقم أثناء طيران الطائرة وسلوكه أدى الى :
 - (أ) فشل قائد الطائرة في اجراء التلقين السليم عن الطقس وطريقة الاقتراب .
 - (ب) استمرار الطاقم الجوي في الاقتراب في رؤية متدنية أقل من المسموح بها للمنارة اللاتجاهية وفشل الطاقم في اتباع الخطوات المحددة للاقتراب .
 - (ج) فشل الطاقم الجوي في ادراك معلومات الرؤية الحقيقية (50) مترا التي أعطيت له من قبل المراقب الجوي .
 - (د) لم يتبع الطيار المساعد والمهندس الجوي تعليمات قائد الطائرة .
- (2) لم يستمر جهاز انذار الاقتراب من الأرض المركب على هذه الطائرة نفس الانذار عند ما كانت الطائرة في وضع خطر للاصطدام بالأرض .
- (3) كان تدريب الطاقم على جهاز طيران تشبيهي لطائرة تختلف عن الطائرة المنكوبة من حيث التجهيزات وخصوصا جهاز انذار الاقتراب من الأرض .



4. توصيات السلامة

- (1) يجب اتباع دليل عمليات الشركة بدقة وخصوصا فى تلقين الاطقم ومراعاة الحدود الدنيا للاقتراب واساليب التشغيل .
- (2) يجب ان تجهز الطائرات ذات الدفع التربينى بجهاز اذار الاقتراب من الارض ذى امكانيات فنية متطورة .
- (3) يجب الا يختلف جهاز الطيران التشبيهى المستعمل فى تدريب الاطقم اختلافا كبيرا عن الطائرة الحقيقية فى الاداء والتجهيز .
- (4) ضرورة استعمال مجموعة السماعات (HEAD SET) من قبل جميع الاطقم الجوية .
- (5) عدم استعمال الاطقم الجوية لآلة ادوية غير مسموح بها من قبيل طبيب معتمد .
- (6) ضرورة حصول عضو الطاقم الجوى الذى يقوم بالاتصالات على اجازة لاسلكى وان يكون مؤهلا لهذا العمل .
- (7) يجب ان يكون التأهيل الفنى فى المستوى (ا) لعضوين من الطاقم الجوى على الاقل .
- (8) ساعات العمل والراحة حسب دليل عمليات الشركة يجب ان تتضمن فروق التوقيت حيث ان الشركة تقوم بتشغيل رحلاتها على خطوط طويلة تقطع خلالها الكثير من المناطق مختلفة التوقيت .



5. الملاحق

<u>رقم الملحق</u>	<u>الموضوع</u>
1.	الرموز والمطلوبات
2.	اعلان الطيران من جهاز الهبوط الآلى
3.	نشرة التنبيهات الجوية
4.	الرصداات الجوية
5.	تفريغ شريط تسجيل المراقبة الجوية
6.	تفريغ شريط الصندوق الأسود (مسجل الصوت)
7.	بعض صور حطام الطائرة
8.	المخرائط الملاحية
9.	الوزن والاتزان
10.	اجازات طاقم قيادة الطائرة
11.	شهادة تسجيل الطائرة وشهادة الملاحية الجوية
12.	قائمة الركاب ومخطط توزيع الوقفيات
13.	معلومات أخرى من الحطام
14.	اختلافات الطائرة (HL 7328) عن طائرات (DC10) الكورية الأخرى .



ملحق رقم (1)
الرموز والمصطلحات

ACC	Area Control Centre
APP	Approach Control
A/C	Aircraft
ANS	Area Navigation System
ADF	Automatic Direction Finder
APU	Auxiliary Power Unit
AMSL	Above Mean Sea Level
AGL	Above Ground Level
ATC	Air Traffic Controller
C.G.	Centre of Gravity
CSD	Constant Speed Drive
CAPT.	Captain
ETA	Estimated Time of Arrival
FL	Flight Level
F/O	First Officer
F/E	Flight Engineer
F/W	Flight Watch
HSI	Horizontal Situation Indicator
HPC	High Pressure Compressor
ILS	Instrument Landing System
INS	Inertia Navigation System
ICAO	International Civil Aviation Organization
ISDU	Inertial Sensing Display Unit
KCAB	Korean Civil Aviation Bureau
KAL	Korean Airlines
LAA	Libyan Arab Airlines
LCN	Load Classification Number

LPT	Low Pressure Trubine
LIL	Light Intensity Low
LJH	Light Intensity High
mb	Milli-bar
MIS	Misrata
MAC	Mean Aerodynamic Cord
NM	Nautical Miles
NDB	Non-Directional Beacon
QNH	Altimeter Sub-Scale Setting to obtain Elevation when on Ground.
R/W	Runway
UTC	Universal Time Coordinated
VOR	Very High Frequency Omni Directional Radio Range
VASIS	Visual Approach Slope Indicator System
W.M.O	World Meteorological Organization

ملحق رقم (2)

اعلان الطيارين عن جهاز الهبوط الآلى

NNNN

ZCZC LDAD19
GG HLLTYAYA HLLLZQZX HLLTZTZX HLLTYDYX HLLQYXYX HLLTLNKW HLLTZPZX
271232 HLLLYNYN
AD54 NOTAMN
A-HLLT
B-WIE
C-TPI/VOR 114.5MHZ U/S STOP
AD55 NOTAMN
A-HLLT
B-WIE
C-UFN
E-HLLT ILS OUT OF SERVICE STOP

NNNN

++ RCV MSG 07.26 20:08 +++++++

ZCZC 054 261959JUL89
00 JEDLLKE
.SELRMKE 261937 OSL221261937
//MSG 209 PART 1

HLLT
DTTJ

27 JUL 1989

HLLT/TIP

COMPANY ADV- LCL TIME GMT PLUS 2(01APR-30SEP).

A077/89 A)HLLL B)WIE C)PERM

E)ATS RUT SEGMENT RE-ESTABLISHED AND AMENDED AS FLWS
AWY SEGMENT(A411) PORTN E OF BENINA VOR/DME REOPENED
TO SERVE AIR TRAFFIC BTN BENINA VOR/DME AND THE A.R
OF EGYPT BDRY AS FLWS
BENINA VOR/DME FREQ 117.4MHZ COORD(32075N2012.2E)
TO LABRAG NOB FREQ 392KHZ COORD(32472N2158.0E)
BRG064/244 DIST 96NM MEA FL50 TO CRP RASLO
COORD(3206.0N2459.0E) BRG 107/287 DIST 165NM
MEA FL90

A053/89 A)HLLL FIR B)WIE C)PERM

ALL ACFT INTENDING TO OPERATE WITHIN TIP ADIZ MUST CONTACT
TRIPOLI ACC/FIC FREQ(11300 OR 5658) OR KUERA VHF 121.9 OR
121.5 MHZ AT LEAST 15MINS PRIOR TO ENTER THE ADIZ
REPORTING /CALLSIGN, LATEST POSITION, FLT LVL NO ESTIMATE
OF ADIZ BOUNDARY.

A038/89 WIE UFN MIS VOR O/S

A007/89 A)HLLL B)WIE C)UFN

E)ACC MAIN FREQ 128.4MHZ U/S

A107/88 A)HLLL B)WIE C)UFN

E)TRG VOR FREQ 117.0MHZ DISCOMMBND.

A055/89 A)HLLT B)WIE C)UFN

E)HLLT ILS OUT OF SERVICE

HLLT APO OPS FROM 0600L TO 2359L DAILY

DTTJ/DJE

ملحق رقم (3)

نشرة التنبؤات الجوية

QU SELPFKE BAHODKE

.BAHODKE 270928G

TAF*HLLT ***** ILS 27 200-800 LOCATOR 09 620-1600

TAF*DTTJ ***** ILS 09 412-1200 VOR DME 27 480-3000

. 26 JUL 89

~~HLLT 1818 03012 CAVOK G 2022 VRB05 PROB20 T 0006 6000~~

~~10BR G 0709 03012 CAVOK~~

~~DTTJ 1818 03012 CAVOK G 1922 04008 7000 2CUSC030~~

~~PROB10 1CB030 G 0007 VRB04 5000 3SC030 G 0918~~

~~. 05016 9999 2CUSC026 JAC100 PROB10 T 1618 1CB030~~

~~OSI JED/TIP WEATHER FOLDER NEUN JED KKW E JI SI HA YED~~

~~. CREW E GE JEON DAL DOEN GEOS GWA DONG IL HAN GEOS EUL~~

~~. HWAB BD TO ROG JC CHI HAESS EUB NI DA~~

~~KKW~~

270934 JUL89 ADF 103

////////////////////
/ NON-GRAPHIC INFORMATION /
////////////////////

270538

HLLT 0606 09010KT CAVOK TEMPD 1218 03010/20KT GRADU 2022 VRB06KT

PRCB20 TEMPD 0006 6000 10BR

270800

HLLT 0252 00000KT 3000 10BR 5ST006

LDI DOES NOT MAINTAIN NOTAMS FOR HLLT

270525

DTTJ 0606 VRB06KT 5000 2SC030 GRADU 0819 10014KT 9999 2CU026 PROB10

TEMPD 1618 1CB030 GRADU 2206 VRB04KT 5000 3CI200

270900

DTTJ 0300 08002KT 5000 2SC030 24/21 1013

DTTJ 0100 08002KT 5000 3SC030 24/20 1014

LDI DOES NOT MAINTAIN NOTAMS FOR DTTJ

END 0004 WEATHER BRIEFINGS

000 GRAPHIC

004 NON-GRAPHIC

END OF LOCKHEED DATAFLAN REQUEST NO. 3448

270959 JUL89 ADF 109

NNNN

مستحق رقم (4)

المرحلات الجوية

ZCZC LY8010
DD HLLTZTZX HLLBYMYX HLLBZRZX HLLZQZX HLLSYMYX HLLTLNYX HLLTKWLN
270037 HLLTYMYX
SMP31 HLLT 270040
HLLT 00000KT 3000 10BR 5ST006=

NNNNZCZC LY8011
DD HLLTZTZX HLLBYMYX HLLBZRZX HLLZQZX HLLTLNYX HLLSYMYX HLLTKWLN
270043 HLLTYMYX
WS03 HLLT LOC MET WARNING NR.01 VALID 270045 TO 0600
LOW CLOUD 4 TO 6 OKTAS STRATUS BASE 800FT TO 1000FT WILL EFFECT
HLLT AIR FIELD REDUCE VIS. TO 2000M OR LESS AT TIMES=

NNNN

NNNN

ZCLYB 013
FF HLLTZTZX HLLBYMYX HLLBZRZX HLLZQZX HLLSYMYX HLLTLNYX HLLTKWLN
270055 HLLTYMYX
SAMP31 HLLT 270100
HLLT 00000KT 3000 10BR 5ST006-23/21 1013=

ZCZC LYA025
DD HLLBZQYX HLLTZQYX HLLTYMYX HLLTYGYX HLLTZPZX LMMYMYX LMMYTYX
270207 HLLBYMYX
WS 72 HLLB LOC MET WRN NO 1
VALID 27 0200 TO 0500 LOW CLOUD
2 TO 4 OKTAS ST BASE 800 FT TO 1500 FT
REDUCE VIS TO 1500 M OR LESS

NNNNNZCZC LYA026
FF HLLTZTZX HLLBYMYX HLLBZRZX HLLZQZX HLLSYMYX HLLTLNYX HLLTKWLN
270253 HLLTYMYX
SAMP31 HLLT 270300
HLLT 00000KT 3000 10BR 4ST008 22/20 1013=

ZCZC LYB025
DD HLLTZTZX HLLBYMYX HLLBZRZX HLLLZQZX HLLSYMYX HLLTLNYX HLLTKWLN
270355 HLLTYMYX
SPMP31 HLLT 270400
HLLT 00000KT 0800 40FG 4ST008 22/21 1013=

NNNN

ZCZC LYB026
DD HLLTZTZX HLLBYMYX HLLBZRZX HLLLZQZX HLLSYMYX HLLTLNYX HLLTKWLN
270405 HLLTYMYX
SPMP31 HLLT 270405
HLLT 00000KT 0050 45FG 1013=

NNNNZCZC LYB027
DD HLLTZTZX HLLBYMYX HLLBZRZX HLLSYMYX HLLLZQZX HLLTLNYX HLLTKWLN
270403 HLLTYMYX
WS03
HLLT LOC MET WARNING NR.02 VALID 270400 TO 270630
FOG OBS AND FCST OVER HLLT AIRFIELD RED VIS.TO 0800 OR LESS=

ZCZC LYB035
FF HLLTZTZX HLLBYMYX HLLBZRZX HLLSYMYX HLLTLNYX HLLLZQZX HLLTKWLN
270425 HLLTYMYX
SAMP31 HLLT 270430
HLLT 00000KT 0050 45FG 1013=

NNNNZCZC LYB036
DD HLLTZTZX HLLBYMYX HLLBZRZX HLLLZQZX HLLSYMYX HLLTLNYX HLLTKWLN
270441 HLLTYMYX
SPMP31 HLLT 270440
HLLT 00000KT 0800 42FG 4ST008 1013=

NNNNZCZC LYB037
DD HLLTZTZX HLLBYMYX HLLBZRZX HLLLZQZX HLLSYMYX HLLTLNYX HLLTKWLN
270455 HLLTYMYX
SPMP31 HLLT 270500
HLLT 00000KT 2000 10BR 7ST010 22/21 1013=

ملحق رقم (5)

تفريغ شريط تسجيل المراقبة الجوية

803 ATC CONVERSATION

TIME	VOICE	S T A T E M E N T
043653	A/C	- Tripoli Control Korean Air 803 Good Morning.
043705	ACC	- Korean Air 803 Good Morning Go - ahead.
043707	A/C	- Roger Korean Air 803 Garda 34 Maintain 310 estimated Mistrata 48 Tripoli 10-0510 request Tripoli Weather please.
043729	ACC	- Korean Air 803 How do you read Tripoli?
043735	A/C	- Estimate Tripoli 0510.
043741	ACC	- Copy Tripoli weather : Wind calm visibility 3 KM in fog; temperature is 24 D/point 22 QNH 1013 active runway 09 after Mistrata fly heading 270.
043803	A/C	- Roger Korean Air 803 1013 R/W 09 after Mistrata Heading 270 confirm.
043811	ACC	- Affirmative after Mistrata fly heading 280 fly heading 280 active runway 27 PE PE the clearance limit.
043825	A/C	- Ah. Mistrata heading 280 confirm?
043834	ACC	- Heading 280 after Mistrata to PE the clearance limit active runway 27.
043837	A/C	- Roger runway 27.
043919	ACC	- Korean 803 Squawk A4011 A4011.
043925	A/C	- Roger 4011.
044033	ACC	- Korean 803 now identified position is 67 miles East of Mike India Seirra Level 310 vectoring for NDB approach runway 27.
044045	A/C	- Roger Korean Air 803 vectoring R/W 27.
044054	ACC	- Visibility now 1 Kilometer due to fog.
044107	A/C	- Confirm visibility one kilometer.
044110	ACC	- One kilometer due to fog.
044112	A/C	- Roger 1 kilometer due to fog.
044912	A/C	- Tripoli Korean Air 803 heading 280 request descent.
044920	ACC	- Korean Air 803 Roger descent and maintain flight level 120.
044924	A/C	- Roger descend and maintain 120 now leaving 310.
045120	ACC	- Korean Air 803 Tripoli.

TIME	VCICE	S T A T E M E N T
045124	A/C	- 803 go ahead.
045126	ACC	- Roger we just have local met. warning from the Met. Office. Are you ready to copy?
045134	A/C	- Go ahead.
045137	ACC	- Local Met. Warning No. 2 valid 270400 until 270630 fog observed and forecast over the HLIT over the TPI airfield Reduce visibility to 800 meters 800 meters or less.
045202	A/C	- Korean Air 803 Roger.
045206	ACC	- And visibility and the visibility now fifty meters five zero meters now only.
045214	A/C	- Roger we are continuous approach.
045218	ACC	- Roger.
045554	ACC	- Korean Air 803 descent to flight level 70.
045600	A/C	- 803 say again please.
045604	ACC	- Descent to altitude four thousand feet QNH 1013 QNH 1013.
045610	A/C	- Roger descent to four thousand QNH 1013.
045901	ACC	- Korean Air 803 contact approach radar 1240.
045903	A/C	- Roger 1240.
045911	A/C	- Tripoli approach Korean Air 803 good morning, descent to four thousand maintain heading 280.
045920	APP	- Korean Air 803 good morning identified 37 miles South East of Tango Papa India VOR. Turn right heading 290 descent and maintain four thousand feet QNH 1013.
045935	A/C	- 803 Roger heading 290 descent to four thousand 1013.
050242	APP	- Korean Air 803 position 21 miles south-east of TPI VOR continue descent to two thousand feet 1013.
050253	A/C	- 803 Roger, continue descent to two thousand QNH 1013.
050300	APP	- Roger.
050540	APP	- Korean Air 803 one zero mile from touch down.
050545	A/C	- 803
050635	APP	- Korean Air 803 position seven miles from touch down turn left heading 270.
050644	A/C	- 803 left heading 270.

TIME	VOICE	S T A T E M E N T
050658	APP	- 6 miles from touch down.
050705	A/C	- Korean Air 803 say again.
050712	APP	- Korean Air 803 Five miles from five miles from touchdown.
050717	A/C	- Korean Air 803 five miles touchdown.
050722	A/C	- Now maintain two thousand.
050726	APP	- Roger clear for approach clear for approach.
050729	A/C	- Roger clear for approach.
050823	A/C	- Approach Korean Air 803 confirm NDB approach.
050829	APP	- Affirmative Sir Affirmative Sir two miles from touchdown now.
050833	A/C	- Roger.
050838	APP	- Report runway in sight Korean Air 803.
050841	A/C	- Roger.
050943	APP	- Korean Air 803 confirm overshooting.
050945	APP	- Korean Air 803 Tripoli.
050956	APP	- Korean Air 803 Tripoli.

+++++

ملحق رقم (6)

تفريغ شريط الفيديو الأسمود (تسجيل الصوت)

KAL 803 CVR CHANNEL 1, 2, 3 & 4

T R A N S C R I P T

TIME	VOICE	S T A T E M E N T
043825	A/C	After Misrata heading 280 confirm.
043834	ATC	Heading 280 after Misrata to Papa Echo the clearance limit active runway 27.
043837	A/C	Roger runway 27.
043839	F/O	He said to proceed on heading 280 from Misrata.
043919	ATC	Korean 803 squawk A4011, A-4011.
043925	A/C	Roger 4011.
044033	ATC	Korean 803 identified now position is 67 miles east of Mike India Seirra level 310 vectoring for NDB approach runway 27.
044045	A/C	Roger Korean Air 803 vectoring runway 27.
044054	ATC	Visibility now one kilometer due to fog.
044107	A/C	Confirm visibility one kilometer.
044110	ATC	One kilometer due to fog.
044112	A/C	Roger one kilometer due to fog.
044115	F/E	He said one kilo.
044119	Capt.	How is it about the wind.
044122	F/O	Wind? Wind is calm.
044125	Capt.	Then why do not they give us 27?
044127	F/O	It is 27.
044129	F/O	It is runway 27.
044131	Capt.	It is said 09, is not it?
044136	F/O	Later and later (may be he changed)?
044138	Capt.	Ah He said so.
044211	Capt.	Is the heading the same yet?
044215	Capt.	Just before when it was 09, when it was 09, did he say so.
044219	F/O	Ah. He said so.
044220	F/E	Tripoli flight watch Korean 803.

TIME	VOICE	S T A T E M E N T
044221	F/W	Korean 803 Tripoli Flight Watch good morning go ahead.
044224	F/E	Korean 803 good morning ETA 0510 remaining 36 decimal zero normal parking bay.
044226	F/E	10 remaining 360 normal parking bay.
044227	F/O	That is right because it was 09, heading 270 was given.
044228	Capt.	That is right.
044237	F/W	OK. Korean Air 803 estimated 0510 and contact the tower for the gate your parking.
044238	F/E	10 remain 37.0 out.
044249	F/E	Roger Roger understood.
044252	F/W	Roger.
044259	Capt.	It was said that a Libyan crew is on board and he wants to come in for a short time during the approach.
044320	F/E	Yes.
044321	F/O	By the regulations coming is not permitted.
044322	Capt.	Do not let him coming in.
044325	Capt.	Let say to him we have one more crew here so we cannot let him come in.
044333	Capt.	A ground mechanic engineer is here that there is no seat available and call the mechanic engineer to come in after calling him to come in and what if he does not come in. Seat, what if he understands that we say only no seats are available.
044350	Capt.	What is he? Why does he want to come in?
044351	F/O	What does he like to see?
044516	F/E	Tripoli Flight Watch Korean Air 803.
044521	F/W	Korean 803 confirm you are calling Tripoli operation.
044523	F/E	Korean Air 803 request weather metro please.
044533	F/W	Stand by please.
044545	F/W	Korean Air 803 ready to copy Tripoli fresh weather.
044548	F/E	Roger go ahead.
044600	F/W	At time 0430 wind calm and visibility 800 meters 45 fog T 22/21 QNH 1013.

TIME	VOICE	S T A T E M E N T
044607	F/E	1013 Thank you very much.
044609	F/W	Roger.
044617	F/E	Roger 1013 QNH.
044620	F/W	Affirmative.
044623	F/E	Wind calm, 8 kilometer and temperature is 22 degrees - 1013.
044644		Cabin - Cockpit.
044645		Flight Deck: go ahead (sound of opening the door).
044655		Hi. Shim
044709	Capt.	You have come from Bangkok have not you?
044710	Mech.	Yes.
044712	Capt.	From Bangkok.
044714	Mech.	Yes.
044716	Capt.	It is nice to stay there, is not it.
044720	Mech.	It is hard to sleep well.
044818	Capt.	It seem there was no rain at Seoul.
044823	Mech.	It had poured on the day I left.
044825	Capt.	Uh.
044828	Capt.	Then the rainy season might have come.
044829	Mech.	Rainy season.
044852		When we were leaving it seemed to pour out.
044854		Ah. At that part, may be.
044856		The day when we left.
044900	F/O	May I ask lower altitude here.
044903	Capt.	Yes request lower altitude please.
044912	A/C	Tripoli Korean Air 803 heading 280 request descent.
044920	ATC	Korean Air 803 Roger descend and maintain FL 120.
044924	A/C	Roger descend and maintain 120 now leaving 310.
044936	Capt.	I do not care, let them do as they wish I have no one to demonstrate in my house.
044948	Capt.	Uh, even the feathers are moving too.

TIME	VOICE	S T A T E M E N T
044956	Capt.	For a joke.
044959	F/E	Catholic.
045011	Capt.	Where do you say he goes.
045108	Unknown	USA from the USA to Pyong Yang.
045024	Capt.	He has USA resident card.
045028	F/O	What complains can he have.
045037	F/O	It was said that the party of peace democracy did so?
045043	F/O	In that party A member of the parliament status ..
045047	F/E	With US resident card what complains can he have (about our country)?
045052	Unknown	Ah Yes there.
045054	Unknown	What had he thought when he went to USA?
045103	Capt.	Our airplane is it all right?
045105	Unknown	Yes, Yes.
045120	ATC	Korean Air 803 Tripoli.
045124	A/C	803 go ahead.
045126	ATC	Roger we just have local met. warning from the Met. Office are you ready to copy?
045134	A/C	Go ahead.
045137	ATC	Local Met. Warning No. 2 valid 270400 until 270630 fog observed and forecast over the HLLT over the TPI airfield reduced visibility to 800 meters 800 meters or less.
045202	A/C	Ah, Korean Air 803 Roger.
045204	Capt.	It is marginal.
045205	F/O	It is marginal.
045206	ATC	And visibility and the visibility now fifty meters five zero meters now only.
045214	A/C	Roger we are continuous approach.
045218	ATC	Roger.
045223	Capt.	If below and how much fuel do we have?
045224	F/E	Just before, the fuel quantity was 30,000.

TIME	VOICE	S T A T E M E N T
045227	Capt.	We received that before, do we have that?
045229	Unknown	Yes.
045232	F/O	Are you going to decide here?
045250	Capt.	If visible we are to land.
045252	Unknown	Fog is very dense.
045256	Capt.	Hyun (F/E) you look outside carefully.
045257	Capt.	Choi (F/O) you watch well all the inside.
045322	Unknown	It is said there was an article in Hankook Il Bo (Daily News Paper) in Hankook IlBO.
045327	Capt.	What :?
045340	Capt.	Asiana Airlines did?
045354	Unknown	What was it ? As they have got a blow about 737 it could be a counter blow this time.
045413	F/E	Descend check.
045414	F/O	Go ahead.
045415	F/E	Seat belt.
045416	F/O	ON.
045417	F/E	Landing data landing data.
045418	F/O	Check
045419	F/E	Altimeter set.
045420	F/O	Yes.
045422	F/E	Landing briefing.
045423	Capt.	Yes.
045424	Capt.	Do you remember what I have talked already? Call out continuously look ahead if runway is in sight, and at 200 feet not in sight go around.
045433	F/O	Yes, go around.
045434	Capt.	Shout it out.
045439	Capt.	There will never be any going down lower than 200' at 200'.

TIME	VOICE	S T A T E M E N T
045457	Capt.	200 feet, 200 feet.
045548	Unknown	Depreciation
045549	"	Then take it out.
045554	ATC	Korean Air 803 descend to flight level 70.
045556	A/C	803 say again please.
045604	ATC	descend to altitude 4000' QNH 1013 QNH 1013.
045610	A/C	Roger descend to 4000' QNH 1013.
045616	Unknown	Means buy it.
045619	Unknown	The price of the aeroplanes has gone up.
045621	Capt.	It means that has gone up.
045625	F/E	Getting fortune by various ways.
045627	Capt.	How?
045630	Unknown	Uh, Mr. Choi is getting fortune by various ways.
045635	Unknown	How much has he got, till now?
045639	Unknown	Well.
045643	Capt.	There is some reason why he likes to buy aeroplanes more,
045648	Unknown	Had I been the vice president of technical part the worldwide trend, ... for years
045654	Capt.	More contracts may be made on MDX 4 airplanes are on options, and
045801	Unknown	It is said there would be bonus at the end of this month.
045804	Unknown	Yes, they will give us that.
045807	Unknown	Was it agreed with the company?
045808	Unknown	They went to the company.
045810	Unknown	(It looks like it was agreed there.)
045828	Unknown	It could meet the vacations expenditure.
045830	Unknown	On the first day ... on the last day
045835	Unknown	Expenditure for summer vacation.
045837	Unknown	It is vacation expenditure.

TIME	VOICE	S T A T E M E N T
045838	Unknown	Vacation expenditure.
045839	Unknown	Then, it will be given on the 31st.
045841	Unknown	When we return, we will get it.
045845	Unknown	Then, on the 1st day, we will get it well.
045855	Unknown	May be for other people 100%.
045901	ATC	Korean Air 803 contact approach radar 124.0.
045903	A/C	Roger 124.0.
045911	A/C	Tripoli approach Korean Air 803 good morning descend to 4000 maintain heading 280.
045920	ATC	Korean Air 803 good morning identified 37 miles South East of Tango Papa India. VOR turn right heading 290 descend and maintain 4000 feet QNH 1013.
045935	A/C	Korean Air 803 Roger heading 290 descend to 4000, 1013.
045944	ATC	Roger
045947	F/E	Approach check.
045948	F/O	Hi.
045949	F/E	Runway turn off light.
045950	F/O	ON.
045951	F/E	Altimeter radio flight instrument.
045952	F/O	ON.
045953	F/E	Radio altitude.
045954	F/O	200 feet.
045955	F/E	TRC
045956	F/O	ON
045957	F/E	Shoulder harness
045958	F/O	ON
045959	F/E	Marker beacon
050000	F/O	ON
050003	F/E	Complete check
050017	Unknown	It is said it is foggy.

TIME	VOICE	S T A T E M E N T
050027	F/E	On the bottom, a shallow layer covered it.
050032	Capt.	I have been here a lot of times, but this condition is the first time.
050035	F/E	Because there is no wind.
050038	F/O	It covered at 400.
050040	F/E	It is foggy, and 22 degrees with the dewpoint of 21 degrees.
050043	Capt.	Humidity is high .
050045	Unknown	Airplane was it sent, that?
050046	Unknown	Yes.
050050	Unknown	Ah.
050100	Unknown	To go to Asiana
050102	Unknown	Here
050103	Unknown	Ah.
050107	Unknown	At that time, it was going with HL lumber.
050112	Unknown	Again.
050114	Unknown	Ah.
050122	Unknown	It is critical, and painting was requested strongly.
050127	Unknown	Ah.
050242	ATC	Korean Air 803 position now 21 miles south east of Tango Papa India VOR continue descend to two thousand feet QNH 1013.
050253	A/C	Korean Air 803 continue descend 2000 feet 1013.
050300	ATC	Roger.
050304	?	Sound (Select clock sound, horizontal stabilier trim sound, altitude horn).
050538	?	Sound (altitude advisory sound)
050540	ATC	Korean 803 one zero miles from touch down.
050545	A/C	803
050549	Capt.	He gave us position does he do with the radar?
050550	F/O	Yes.
050554	F/E	It is said the radar has been replaced with the latest model.



TIME	VOICE	S T A T E M E N T
050610	Capt.	Gear down.
050630	F/O	Four green
050635	ATC	Korean 803 position seven miles from touchdown turn left heading 270.
050644	A/C	803 left heading 270.
050658	ATC	6 miles from touch down.
050700	F/O	Uh.
050702	Capt.	Request say again.
050705	A/C	Korean Air 803 say again.
050712	ATC	Korean Air 803 5 miles from 5 miles from touchdown.
050717	A/C	OK. Korean Air 803 5 miles touch down.
050720	Capt.	We have not set ILS, yet have'nt we?
050722	A/C	Now maintain 2000'.
050726	ATC	Roger cleared for approach, cleared for approach.
050729	ATC	Roger cleared for approach.
050733	Capt.	Oh. ILS does not work.
050741	Capt.	And I wonder if visual approach is possible.
050743	Capt.	Is this correct?
050744	F/O	Yes.
050749	Capt.	But why ILS does not appear.
050755	F/O	Let us push.
050757	Capt.	Thirty five.
050759	F/O	Thirty five.
050806	Capt.	Then how did he say clear for approach if does not work, what should we do?
050815	Capt.	Did you say to them that ILS is not working.
050820	?	Aircraft sound.
050823	A/C	Uh. approach Korean Air 803 confirm NDB approach.
050829	ATC	Affirmative Sir affirmative Sir two miles from touchdown now.


TIME	VOICE	S T A T E M E N T
050833	A/C	Roger.
050838	ATC	Report runway in sight, Korean Air 803.
050841	A/C	Roger.
050842	Capt.	Insight is possible.
050845	F/E	Landing check completed.
050851	F/O	Ah. We are at 300 feet, we cannot make it.
050852	F/O	We cannot make it.
050852	?	Be, Bee (warning sound)
050853	F/O	Ah.
050855	?	Aircraft crashing sound.

+++++

ملحق رقم (7)

بعض صور حطام الطائرة

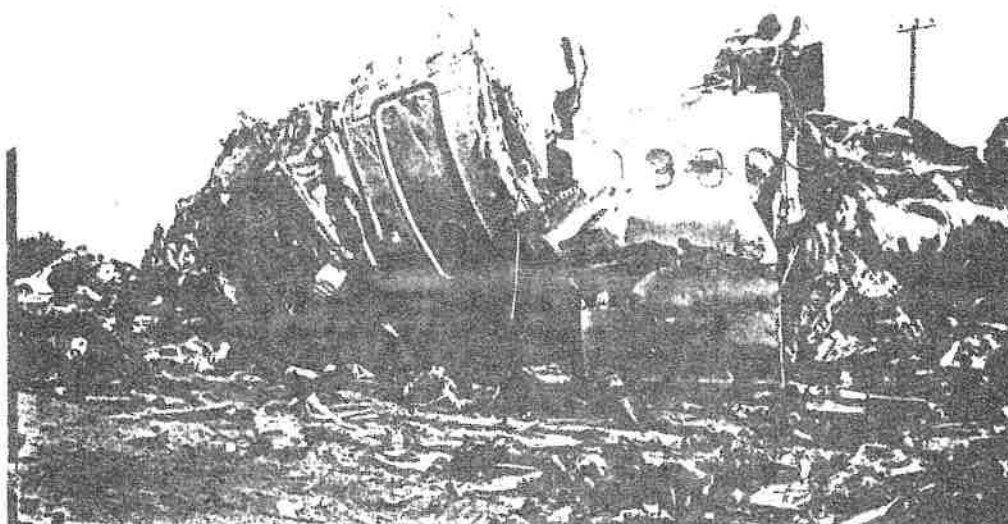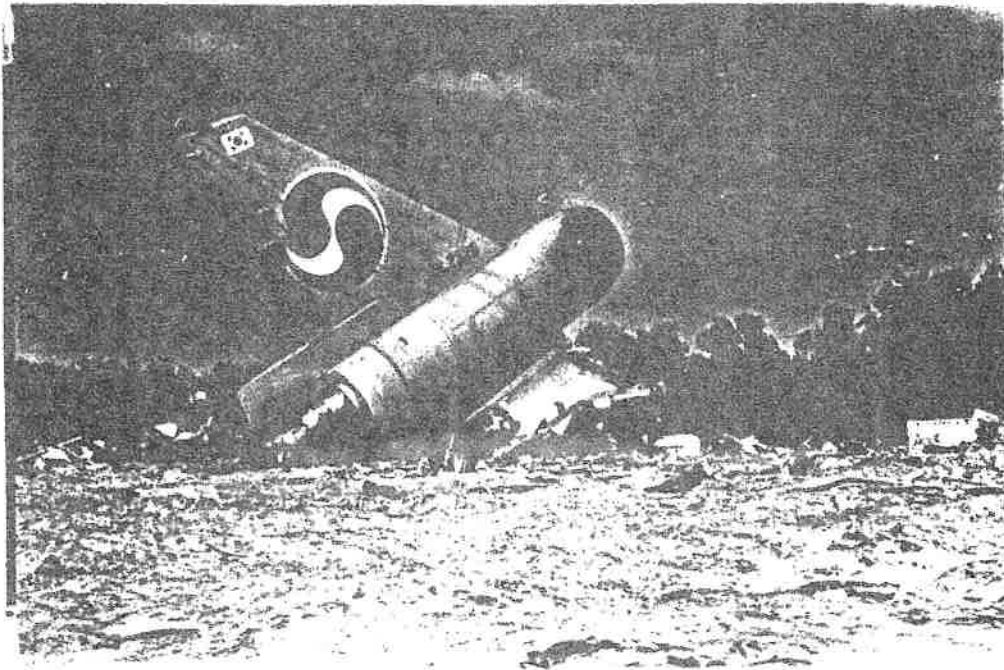


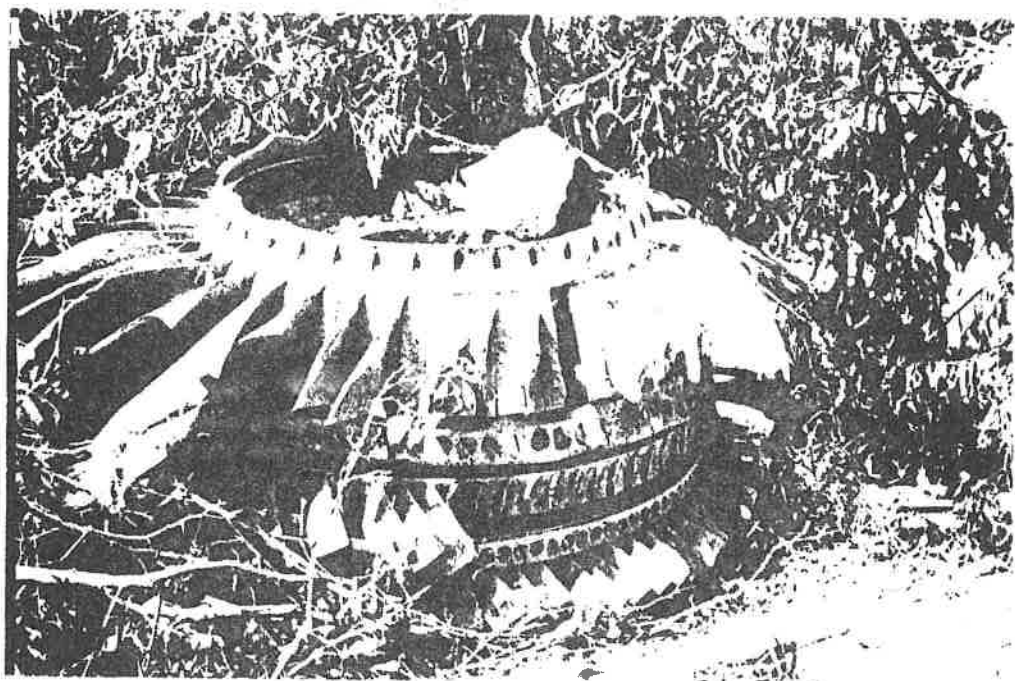

ملحق رقم (8)
الخرائط الملاحية

1 SEP 90 (10-1)

TRIPOLI, SPAL


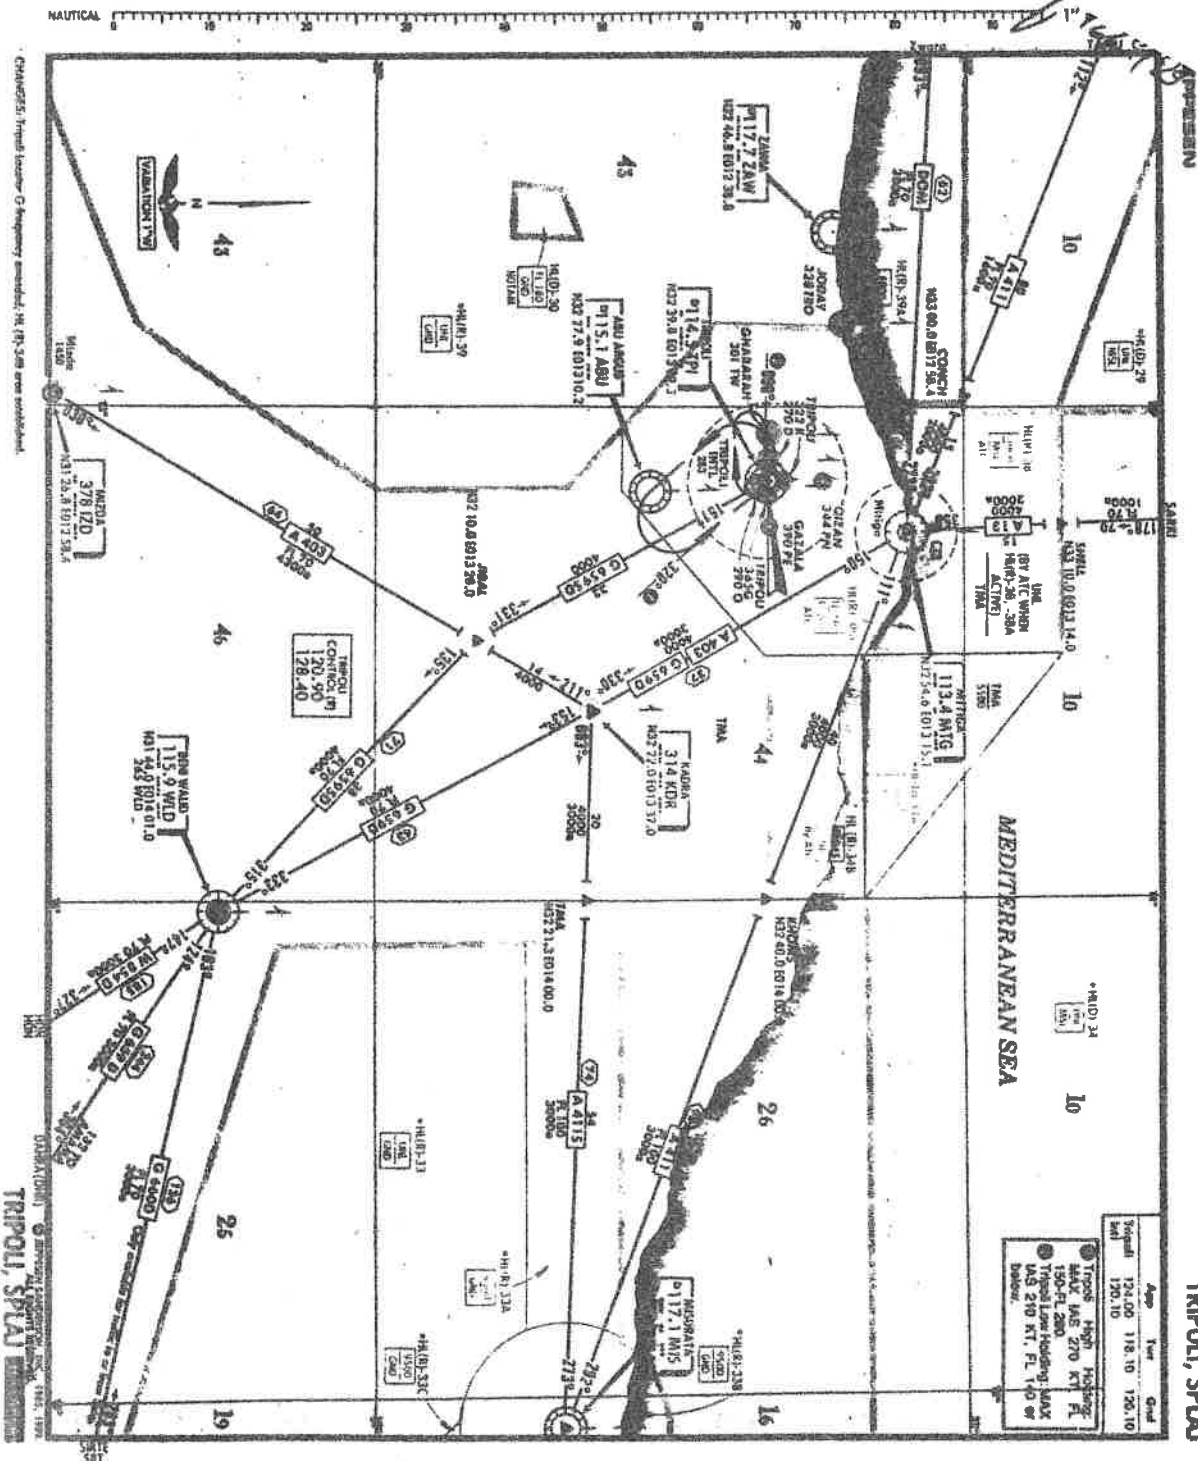


CHANGES: Tripoli, SPAL, 1 SEP 90 (10-1)

INSTRUMENT
APPROACH
CHART - ICAO

AP. ELEV 263
VAR. 01°W

TRIPOLI/INTERNATIONAL
L RWY 27
SOCIALIST PEOPLE'S LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

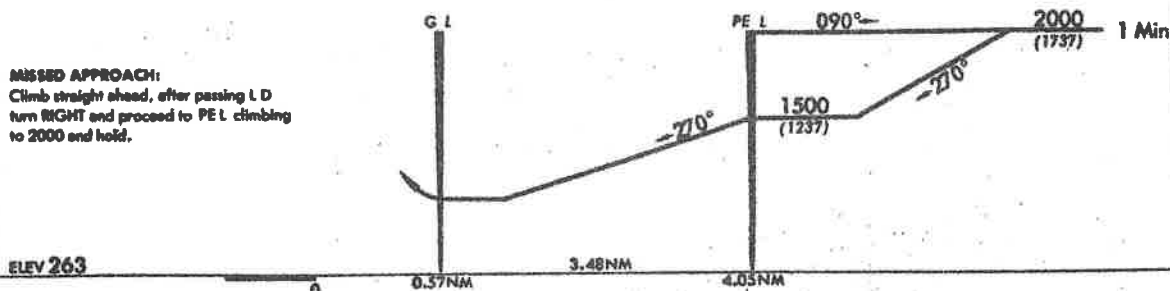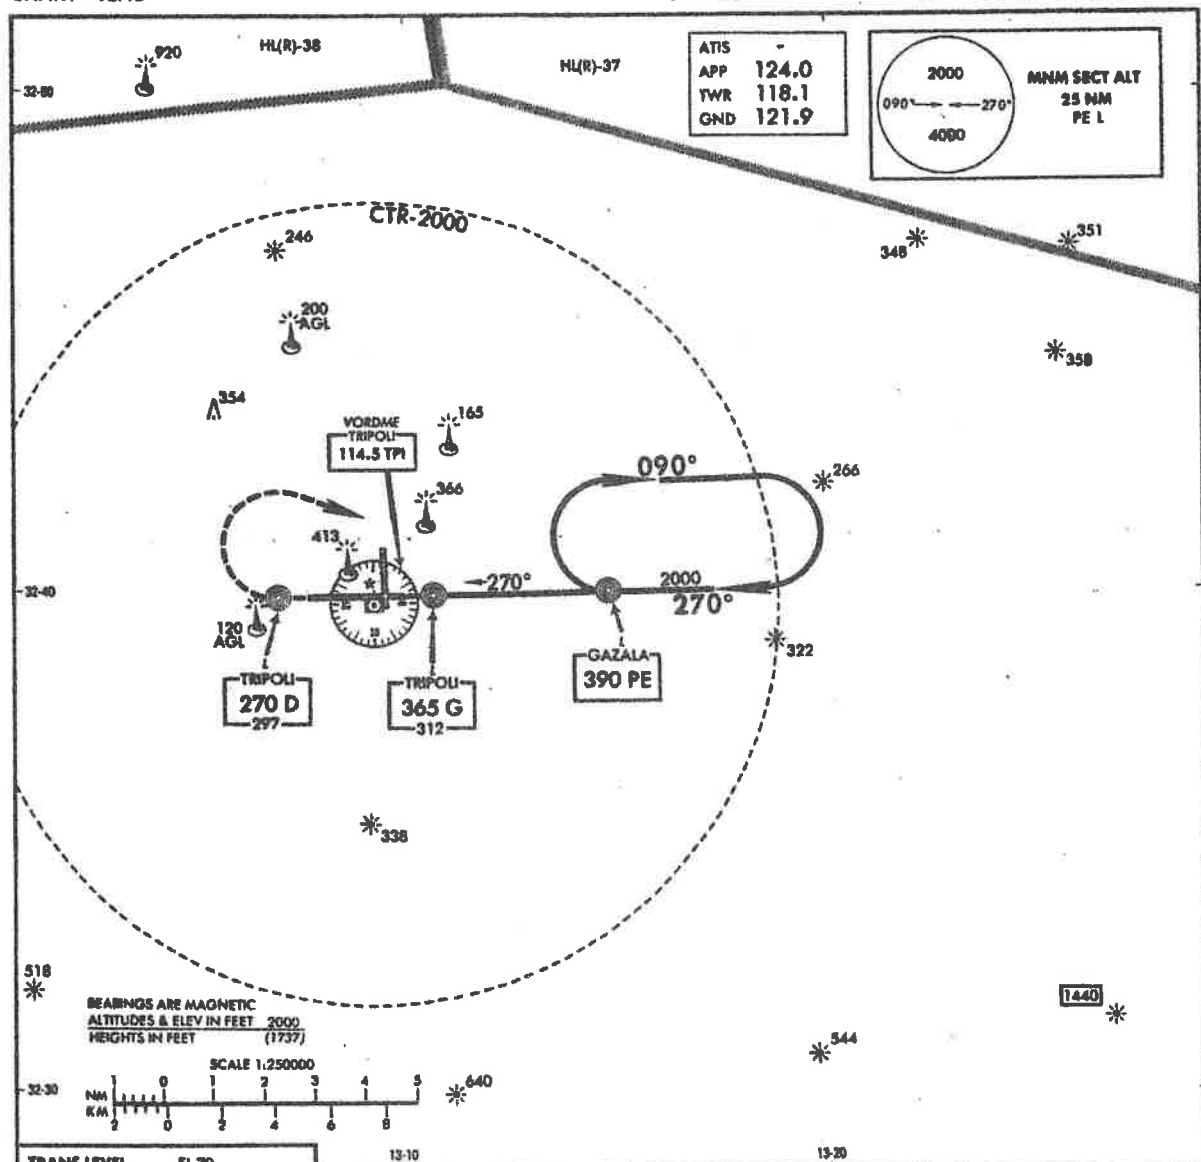

OCL	CIRCLING	TIME TO THR 27 FROM PEL IN MIN AND SEC. DIST 4.05 NM					
			90 KT	120 KT	150 KT	180 KT	210 KT
	1113 (850)		2:42	2:01	1:37	1:21	1:09

GENERAL ADMINISTRATION OF CIVIL AVIATION

7 AUG 80

MAP 4-4-4

JEPPesen

5 DEC 86 (11-1)

TRIPOLI, SPLAJ

TRIPOLI INTL

ILS Rwy 27

LOCATOR Rwy 27

LOC 109.5 IWT

Apt. Elev 263'

TRIPOLI Approach 124.0

TRIPOLI Tower 118.1




Ground 120.1

Alt Set: MB

Apt Elev: 10 MB

Trans level: FL 70

Trans alt: 5000' (4737')

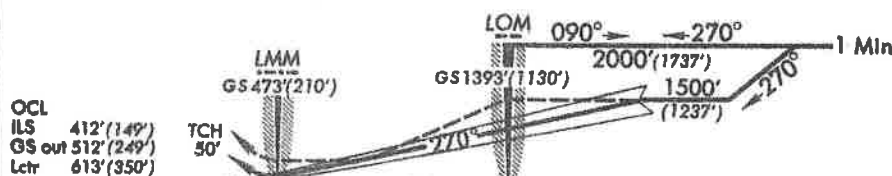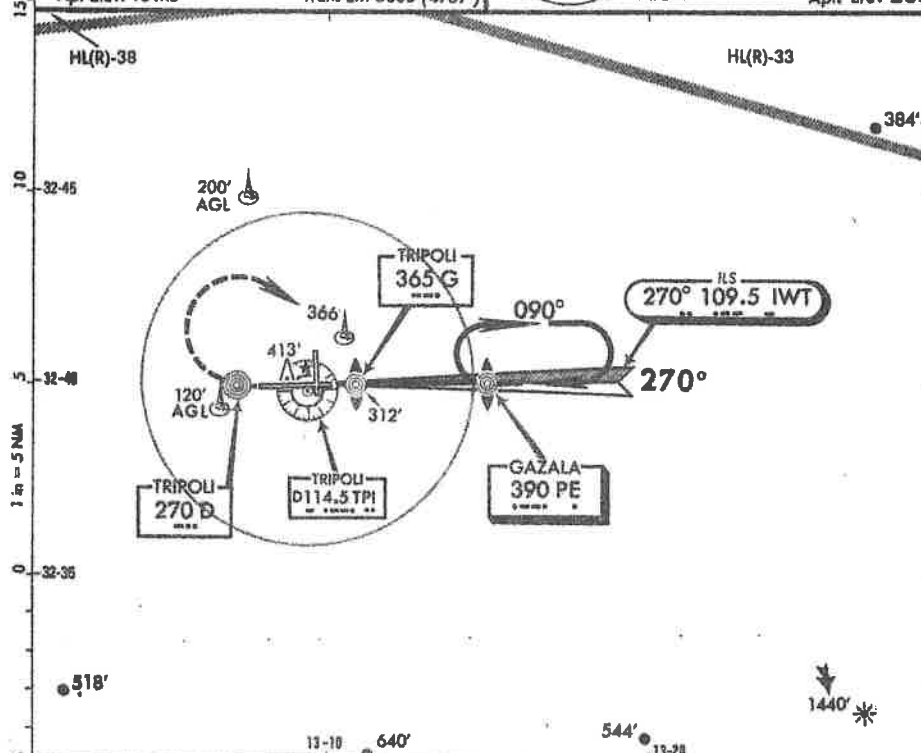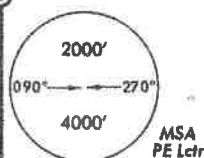

MISSED APPROACH: Climb STRAIGHT AHEAD, after passing D Lctr turn RIGHT and proceed to PE Lctr climbing to 2000' (1737') and hold.

STRAIGHT-IN LANDING RWY 27										CIRCLE-TO-LAND							
ILS				LOC (GS out)		LOCATOR											
DH 463' (200')				DH 513' (250')		MDA 520' (257')		MDA 620' (357')									
FULL		ITD or Clout		ALS out		MM out		MM out		ALS out							
A	800m		1200m		800m		800m		1600m		1200m		1600m		A	MDA 1120' (857') 1600m	
B															1120' (857') 2000m		
C															1120' (857') 4000m		
D															1120' (857') 4400m		
				1200m		1600m		2000m				D	1120' (857') 4400m				
Gnd speed-Kts		70	90	100	120	140	160										
GS		2.50°	315	405	450	539	629	719									
MAP at LMM																	

CHANGES: Communications.

© JEPPesen SANDERSON, INC. 1984, 1986. ALL RIGHTS RESERVED.

ملحق رقم (9)
الـسـوـن والـاـثـمـزـان



DC-10-30 WEIGHT AND BALANCE MANIFEST

FLIGHT NO.		DATE	FROM	TO	AIRCRAFT NO.
KE- 803		27 JUL 89	JED	TIP	HL 7328
NO.	ITEM	WEIGHT (LB)		I.U.	CORRECTION WEIGHT
1	STD OPERATING WEIGHT				
2	ADDITIONAL ITEM				
3	OPERATING WEIGHT (1 + 2)	267700		159.0	
4	FWD HOLD 1	MAXIMUM 35,000 LB	NOT AVAIL FOR 7328		
5	FWD HOLD 2	21,000 LB	6070		
6	CTR HOLD 3	21,000 LB	10956		
7	CTR HOLD 4	14,000 LB	660		
8	AFT (BULK) HOLD 5	7,500 LB			
9	PSGR - ZONE A	PSGR NO (25)	4000	PSGR NO.	
10	PSGR - ZONE B	PSGR NO (70)	11200	PSGR NO.	
11	PSGR - ZONE C	PSGR NO (86)	13760	PSGR NO.	
12	TTL PAYLOAD (4 + 5 THRU 11)	46546			
13	ZERO FUEL WEIGHT (9 + 12)	344346		TOTAL	
14	MAIN TANK (1 + 3)				
14	MAIN TANK (2)				
14	CENTER TANK				
15	TOTAL FUEL	100400			
16	TAXI WEIGHT (13 + 15)	444746			
17	START/TAXI FUEL	1300			
18	TAKEOFF WEIGHT (16 - 17)	413446			
19	EST BURN-OFF FUEL	61100			
20	EST LANDING WEIGHT (18 - 19)	352346			
AGTOW = 464100		LB		REMARKS:	
ACL = 97300		LB		181-00-00	
BALANCE CONDITIONS		T.O.B. 181		F 05. 4176 18%	
T.O. = 20.2 % MAC				SIGNATURE CMB OR AGENT: [Signature]	
Z.F. = 14.4 % MAC				SIGNATURE CAPTAIN: [Signature]	
L.W. = 18.3 % MAC					

ملحق رقم (10)

إجازات طاقم قيادة الطائرة

번호



항공법 제22조의 규정에 의하여

이 항공종사자 기능증명서를 교부 합니다

서기1968년 6월 10일

대한민국
교통부장관



기능자격: 정기운송용조종사

발급청: 대한민국 교통부

TYPE OF CERTIFICATE

Airline Transport Pilot

AUTHORITY ISSUED

Ministry of Transportation
Republic of Korea

This Certificate is issued Pursuant to
The Provision of Article 22 of Civil Aviation
Law

Date of Issue

10 JUNE 1968

Khong Su Ryong

KHANG SU RYONG

Minister

Ministry of Transportation
Republic of Korea



제12358호

자격 ATR 49

제 1종항공기승무원신체검사증명서

성명 김호준

생년월일 1935년 10월 5일

본적 관악구 봉천동 196-250

현주소

유효기간 '89년 5월 2일부터

'89년 10월 31일까지

항공법 제28조의 규정에 의거 신체
검사 기준 제 1 종에 적합한 자
임을 증명함.

1989년 5월

서울지방항공관리국장



No.

TYPES OF LICENCES

CLASS AIRMAN MEDICAL CERT-
IFICATE
NAME

DATE OF BIRTH

NATIONALITY

ADDRESS

EFFECTIVE:

EXPIRES:

THIS CERTIFICATE IS ISSUED PUR-
SUANT TO THE PROVISION OF ART-
ICLE 28 OF CIVIL AVIATION LAW IN
RELATION TO CLASS AIRMAN
MEDICAL STANDARDS.

DATE OF ISSUE

DIRECTOR OF SEOUL REGIONAL
AVIATION BUREAU

再交付



기능자격: **윤송용조종사**

발급청: **대한민국 교통부**

TYPE OF CERTIFICATE
Airline Transport Pilot

AUTHORITY ISSUED
**Ministry of Transportation
Republic of Korea**

항공법 제22조의 규정에 의하여

이 항공종사자 기능증명서를 교부 합니다

서기 1980 년 10 월 23 일

대한민국
교통부



This Certificate is Issued Pursuant to
The Provision of Article 22 of Civil Aviation
Law

Date of Issue **23 OCT 1980**

Minister

Ministry of Transportation
Republic of Korea

제1680호
자 **CTR 487**
제 1종항공기승무원신체검사증명서
성명 **최재용**
생년월일 **1932** 년 **5** 월 **7** 일
본적 **한** 국
현주소 **인천 북구 부평 70-5**
유효기간 **89년 1월 20일부터**
89년 7월 31일까지

항공법 제28조의 규정에 의거 신체
검사 기준 제 1 종에 적합한 자
임을 증명함.

1989 년 1 월

서울지방항공관리국장



No.

TYPES OF LICENCES

CLASS **AIRMAN MEDICAL CERT.**
IFICATE
NAME

DATE OF BIRTH

NATIONALITY

ADDRESS

EFFECTIVE:

EXPIRES:

THIS CERTIFICATE IS ISSUED PUR-
SUANT TO THE PROVISION OF ART-
ICLE 28 OF CIVIL AVIATION LAW IN
RELATION TO CLASS **AIRMAN**
MEDICAL STANDARDS.

DATE OF ISSUE

DIRECTOR OF SEOUL REGIONAL
AVIATION BUREAU



번호 184



기능자격: 항공기관사

발급청: 대한민국 교통부

TYPE OF CERTIFICATE: Flight Engineer

AUTHORITY ISSUED: Ministry of Transportation
Republic of Korea

항공법 제22조의 규정에 의하여

이 항공종사자 기능증명서를 교부 합니다.

서기 1979년 7월 27일

대한민국
교통부



This Certificate is Issued Pursuant to

The Provision of Article 22 of Civil Aviation
Law.

Date of Issue July 27, 1979

[Signature]

Minister

Ministry of Transportation
Republic of Korea



제 1757호
자 격 F/E 184
제 1종항공기승무원신체검사증명서
성 명 현 규 환
생년월일 1936년 10월 10 일
본 적 한 국
현 주 소 송 파구 송 파동 119 안양 12-107
유효기간 '89년 2월 27일부터
'89년 8월 31일까지
항공법 제28조의 규정에 의거 신체
검사 기준 제 1 종에 적합한 자
임을 증명함.

1989년 2월

서울지방항공관리국장



No.

TYPES OF LICENCES

CLASS AIRMAN MEDICAL CERT.

IFICATE
NAME

DATE OF BIRTH

NATIONALITY

ADDRESS

EFFECTIVE:

EXPIRES:

THIS CERTIFICATE IS ISSUED PUR-
SUANT TO THE PROVISION OF ART.
ICLE 28 OF CIVIL AVIATION LAW IN
RELATION TO CLASS AIRMAN
MEDICAL STANDARDS.

DATE OF ISSUE


DIRECTOR OF SEOUL REGIONAL
AVIATION BUREAU

ملحق رقم (11)

شهادة تسجيل الطائرة وشهادة الملاحة الجوية



대한민국 교통부 Ministry of Transportation Republic of Korea		등록증번호 Registration No. 77-01
등록증명서 Certificate of Registration		
1. 국적및등록기호 Nationality And Registration Marks	2. 항공기제조자및형식 Manufacturer And Type of Aircraft	3. 항공기일련번호 Aircraft Serial Number
HL7328	McDonnell Douglas Co. DC-10-30	47887
4. 항공기소유자 Name of Owner	임치자 : 주식회사 대한항공 사감 조승훈 소유자 : McDonnell Douglas Corp.	
5. 항공기소유자주소 Address of Owner	임치가 : 서울특별시 중구 남대문로 2가 118번지 소유자 : Long Beach, California, U.S.A.	
6. 상기 항공기는 국제민간항공조약(1944년 12월 7일) 및 대한민국 민간항공법 제 3 조에 외거하여 대한민국 교통부 항공기 등록법에 정식으로 등록하였음을 이에 증명함 It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the register of Ministry of Transportation of the Republic of Korea in accordance with The Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 And with Civil Aeronautics Act of the Republic of Korea		
발행년월일 Date of Issue 1977. 1. 25.		
교통부장 Minister of Transportation		

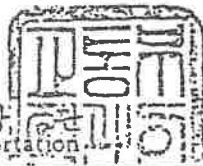

대한민국 交通部 Ministry of Transportation Republic of Korea 감항증명서 Certificate of Airworthiness		감항증명서 제8882호 ROKAW. No.
1. 국적 및 등록번호 Nationality And Registration Marks HL7328	2. 항공기제조자 및 형식 Manufacturer And Type of Aircraft MCDONNELL DOUGLAS DC10-30	3. 항공기일련번호 Aircraft Serial Number 47887
4. 종 별 T Categories		
5. 본 증명서는 국제민간 항공조약(1944 12. 7.) 및 대한민국 항공법(1961. 3. 7)에 의거하여 이를 교부하며 상기 항공기는 전기 국제조약 및 항공법 그리고 이에 준한 제 항공규정을 준수하여 정 비하고 운항될때 한하여 감항성이 있음을 증명함 This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated 7 Dec. 1944 and Civil Aviation law of the Republic of Korea in respect of the above mentioned aircraft which is considered to be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating Limitations		
발행년월일 88. 9. 28. Date of Issue		서울지방항공관리국장 Seoul Regional Civil Aviation Bureau
6. 기 한 Duration From 88. 9. 28. To 89. 9. 27.		검사관 Designated Airworthiness Inspector M.H.AIN/H.S.CHUNG/C.K.CHUNG/Y.K.PARK

8003~2~7A 1969. 11. 20 승인

190×134mm(백상지 260g/㎡)

ملحق رقم (12)

قائمة المركاب ومخطط توزيع الوفيات

PASSENGER MANIFEST

KOREAN AIR
HL-7328 KE803 26JUL
FROM SEOUL KOREA TO TRIPOLI LIBYA

TIPD

C/I	SURNAME	INITIAL	SEC	S/N	C/I	SURNAME	INITIAL	SEC	S/N
	AHN/DONGGABMR		001	KQ-22F		BAE/YUNAMISS		232	KQ-19J
	BAIK/MYUNGSUNMR		002	KQ-22G		BANG/INYOUNGMR		003	KQ-10H
	CHO/EUNSOOMR		004	KQ-22J		CHO/JUNGSIKMR		234	KQ-17K
	CHOI/HEEYULMR		005	KQ-22K		CHOI/HYUNKUKMR		006	KQ-22A
	CHOI/INSIKMR		007	KQ-23B		CHOI/JUNGOKMR		008	KQ-20C
	CHOI/JUNGHEEMR		072	KQ-35D		CHO/SUNGHWANMR		073	KQ-35E
	AN/HEEKWONMR		074	KQ-35F		CHOI/JUNGHWAMR		075	KQ-35H
	CHOI/soonHEUNGMR		076	KQ-35J		CHANG/YONGGUNMR		077	KQ-35K
	CHOI/KYJBONGMR		078	KQ-10A		AN/JINBONG		142	KQ-18K
	BENISA/SALLAHMR		235	XX-12G		BENISA/SIFYANMR		236	XX-14E
	EOM/HAEYEOLMR		079	KQ-34B		HAN/JUNGHONMR		009	KQ-10J
	HAN/KWANGILMR		010	KQ-12J		HAN/SANGIKMR		011	KQ-23F
	HWANG/JEONMR		185	KQ-12B		JANG/YOUNGNAMMR		012	KQ-23G
	JOO/JOOJOMR		166	KQ-14K		JUN/KYUNGCHANMR		013	KQ-04H
	JUN/SANGKDOMR		014	KQ-23J		JUN/SUNRYONGMR		015	KQ-23K
	JUNG/ISEGMR		017	KQ-24B		JUNG/JAEHOMR		070	KQ-04A
	JUNG/KYUNDRAMR		071	KQ-04B		JUNG/MOONHYUNMR		018	KQ-24C
F	JUNG/YOUNGHAMR		140	KQ-01A		KHADEGA/ELJAMAL		238	XX-18E
	KIM/CHANGJAMR		144	KQ-05B		KIM/CHUNGSOOMR		168	KQ-14J
	KIM/DAEHEUNGMR		019	KQ-24D		KIM/DUKHWANMR		020	KQ-09C
M	KIM/EUNGTAEMSTR		205	KQ-11K		KIM/HAEKYOOMR		021	KQ-24F
	KIM/HAERYONGMR		022	KQ-24G		KIM/HYOJOONMR		203	KQ-14G
M	KIM/HYUNJUNGMR		206	KQ-11J		KIM/JAEDUKMR		024	KQ-24J
	KIM/JAESIKMR		025	KQ-24K		KIM/JONGCHULMR		220	KQ-12F
	KIM/JONGHWAMR		162	KQ-17G		KIM/JONGWONMR		161	KQ-20A
	KIM/JUNGAEMRS		137	KQ-14A		KIM/MOONDUKMR		026	KQ-25A
	KIM/SEUNGKIMR		027	KQ-25B		KIM/SEUNGTAIKMR		028	KQ-09B
	KIM/TAEYULMR		029	KQ-25D		KIM/WANGKEUNMR		030	KQ-25E
	KIM/YONGHWANMR		031	KQ-25F		KIM/YONGKYUNMR		032	KQ-25G
	KIM/YONGSOOMR		033	KQ-25H		KIM/YOUNGSOOMR		034	KQ-25J
	KOH/DUKBOMR		035	KQ-25K		KOH/MINSOOMR		036	KQ-26A
	KOO/HEUNGJUNMR		037	KQ-26B		KOO/MYUNGJINMR		038	KQ-09A
	KWAK/SUNGSOOMR		210	KQ-37A		KWON/KIDEUKMR		039	KQ-04J
	LEE/CHOONGNAMMR		221	KQ-12E		LEE/CHUNSOOMR		040	KQ-26E
	LEE/EUNJINMS		138	KQ-14B		LEE/HANSOOMR		041	KQ-26F
	LEE/HEEJAEHR		042	KQ-26G		LEE/JAEJONGMR		043	KQ-26H
	LEE/JONGBOKMR		230	KQ-10F		LEE/JUNHOCHD		139	KQ-14C
	LEE/KYDOSIKMR		045	KQ-26K		LEE/NAMHOONMR		141	KQ-05A
	LEE/SANGJUNMR		046	KQ-27A		LEE/SANGMOONMR		047	KQ-05F
	LEE/SANGYANGMR		048	KQ-27C		LEE/TAEHOONMR		049	KQ-05G
	LEE/WANGJOOMR		050	KQ-05D		LEE/WONKILMR		244	KQ-18J
	LEE/YONGSOOMR		051	KQ-27F	F	KIM/YOONKYOOMR		217	KQ-02E
	LEE/BONGYOOMR		097	KQ-32B		KIM/KAPSUNGMR		098	KQ-04C
	HWANG/YUNGHAMR		099	KQ-15B		KIM/SUNWONMR		100	KQ-02E
	LEE/BYUNGROMR		101	KQ-32F		KIM/JUNGHWANMR		102	KQ-12A
	KWON/TAEMANMR		103	KQ-15A		LIM/KISIKMR		105	KQ-31A
	JUNG/DUKJOMR		106	KQ-18D		LEE/TAERYONGMR		107	KQ-04D
	JANG/KEUMSUPMR		108	KQ-31D		JOO/soonAMMR		109	KQ-31E
	JANG/HAKYOONMR		110	KQ-31F		KIM/KYUNGTAEMR		111	KQ-31G
	LEE/JONGGYUMR		112	KQ-31H		LEE/SEUNGSOOMR		113	KQ-31J
	KIM/YEONGSIKMR		114	KQ-31K		KANG/JOOWONMR		115	KQ-30A
	KIM/JONGCHEONMR		116	KQ-30B		KOO/BONILMR		117	KQ-30C
	KIM/HYUNGILMR		118	KQ-30D		KIM/GIHYUKMR		119	KQ-30E
	JANG/GYAESEOKMR		120	KQ-30F		JOO/HYUNJOONMR		121	KQ-30G
	JUNG/HONGJINMR		122	KQ-30H		JUNG/HAEWOONGMR		123	KQ-30J
	JU/WONTAEMR		124	KQ-30K		JUNG/MYUNGHONMR		164	KQ-20K
F	KIM/SEONGSIKMR		176	KQ-01H		KIM/YOUNGJONGMR		187	KQ-10E
	JEON/YOUNGSIKMR		188	KQ-15F		KWON/TAEWONMR		189	KQ-10D
	KIM/HOONKYOOMR		190	KQ-15H		KIM/HANILMR		191	KQ-15J
F	HAMAMACHI/YOSHI		227	JP-02H		KWON/HYUKHEEMR		186	KQ-15D

80

TIP (2)

PASSENGER MANIFEST

KOREAN AIR
HL-7328 KE803 26JUL
FROM SEOUL KOREA TO TRIPOLI LIBYA

C/I	SURNAME	INITIAL	SEC	S/N	C/I	SURNAME	INITIAL	SEC	S/N
	JIN/YOUNGKON		163	KO-16B		KANG/KYUSIK		146	KO-16A
	JANG/HANJUN		147	KO-16C		LEE/YONGIL		148	KO-16D
	LEE/JAN OH		152	KO-16F		KIM/KILSUN		153	KO-16G
	LEE/CHUNGYUN		156	KO-16H		LIM/TAEJONG		157	KO-16J
	LEE/CHUNGIL		158	KO-16K		KIM/KEUMSOO		159	KO-17A
	KANG/MYUNGSIK		160	KO-17B		LEE/MANWOOMR		231	KO-10G
	KIM/JONGWONMR		215	KO-14D		LEE/HAEJONG		229	KO-28K
	KIM/JONGHWA		245	KO-20C		HA/SEODUKMR		052	KO-27G
	HAHMUD/ISAMR		239	XX-11F		PILOD/RASHEDMOH#		174	XX-15K
	MOON/CHULMR		053	KO-27H		MABHIA/ISSAMRS		240	XX-11D
	OH/KYUNGHAOMR		054	KO-27J		PARK/CHULHYUNGMR#		055	KO-16C
	PARK/CHULWOOMR		056	KO-28A		PARK/JUNGSEOMR		057	KO-16A
	PARK/KOOHWANMR		058	KO-04K		PARK/KWONSEGBMR		059	KO-16E
	PARK/SANGILMR		060	KO-06B		PARK/YOONSIMR		216	KO-16F
	PARK/YOUNGWOOMR		218	KO-16H		PARK/YUNGKIMR		219	KO-16G
	MIN/HONGKIMR		167	KO-04G		CH/DONGPILMR		125	KO-29A
	OH/NONJIKMR		127	KO-34A		PARK/YEONGWOONG#		129	KO-29E
F	MATSUEI/FUJIMR		228	JP-02J		SUN/SUKBONG		150	KO-17C
	SANIA/ISSAMS -		241	XX-18F		SEO/PILSUKMR		061	KO-28F
	SEUNG/SUNWOOMR		222	KO-04F		SHIM/INBOMR		062	KO-28G
	SHIN/SUKNAMMR		063	KO-28H		SONG/JINYUNGMR		204	KO-14F
	SHIN/HWANGJOCMR		130	KO-04E		SONG/TAEAMMR		132	KO-29H
	SEO/SUNGHO		134	KO-17F		SUN/JUNGHO		173	KO-15C
	TAE/YUNKYUNGMR		233	KO-19H		LI/SAMRANGMR		145	KO-05C
	YANG/JUNGROGMR		065	KO-22A		YANG/SOOCHANMR		066	KO-22B
	YOO/KEUNSUNMR		067	KO-22C		YOO/KINAMMR		068	KO-22D
	YOON/JUNGSOOMR		211	KO-37B		YCON/KYUNGHEAMR#		207	KO-11H
	YOON/WONHYUNMR		069	KO-12H		YCON/HANKYOMR		134	KO-35B
	YANG/KYUNGTAEMR		135	KO-35C		YOO/BYUNGCHUL		151	KO-17D
	YANG/JUNGSOO		155	KO-17E		YIN/JIHEUM		165	KO-24A
	TAKADA/HIROMIMS		237	XX-15E					

31

F 005 -005/000/000
Y 176 -174/002/000
TTL 181 -177/002/000
GRAND TTL

F 005 -005/000/000
Y 211 -211/002/000
TTL 217 -217/002/000

BAG 327/627P

32

HL 7328

التوزيع الداخلي للمأوى


HL 7328

CABIN INTERIOR ARRANGEMENT

KOREAN VICTIMS BY FIRE ضحايا كوريين بسبب الحريق

KOREAN VICTIMS BY SHOCK ضحايا كوريين بسبب الصدمة

OTHER VICTIMS BY FIRE ضحايا آخرون بسبب الحريق

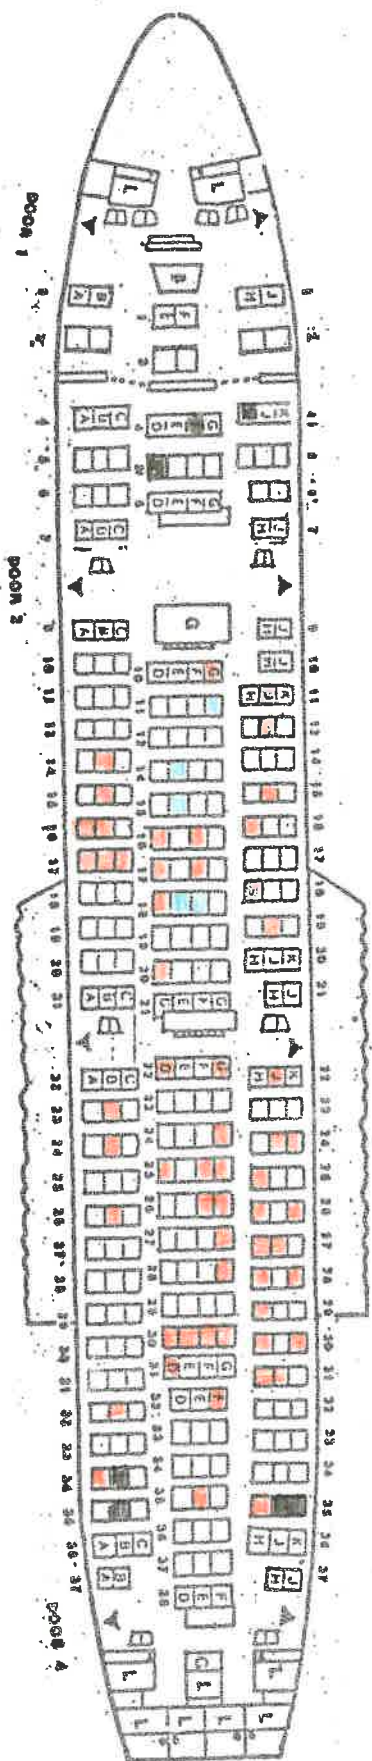

ملحق رقم (13)

معلومات أخرى من الحساب

CAPTAIN'S PANEL:

VHF NAV FREQ. SELECT	114.50
PANEL COURSE SELECT	270
VOR RMI # 1 READING	290
VOR RMI # 2 READING	230
CLOCK	0508
ELAPSED TIME	3.36
#1 A D I	NO INFORMATION
#1 A S I NEEDLE	145 KTS
#1 A S I BUG	148 KTS
#1 V S I	2500 FT/M DOWN
BAR. ALT. SET	1006 mB
TAT.	27°
N1 LIMIT	178.7
RADIO ALT. DECISION HEIGHT SET	202
MSI HEADING	266
VHF COM. N. 1 FREQ.	121.5
CONTROL PANEL	120.9
VHF COMM. NO. 3	124.00
CONTROL PANEL	121.00
ADF ANTENNA	NORMAL
VHF COMM. NO. 2 FREQ.	131.40
WEATHER RADAR SELECT NO. 1	128.95
ILS FREQ.	109.2
MAGNETIC HEAD SET	291
ISU SYST.	1
TRIM	OFF
DISPLAY	POSITION
STD-BY BAROMETRIC ALT. SET	1030

ISU MODE NAV		
ISU 3 3 NAV		
FD	ON	
ENGINE NO.	N1	53
ENGINE NO. 2	N1	54
ENGINE NO. 3	N1	55
E.G.T.		NO INFORMATION
F F (CENTRE PANEL)		NO INFORMATION
N 2		NO INFORMATION
STD-BY HORIZON		NO INFORMATION
PIT CONTROL PANEL		
RADIO ALT. SET		2200
RATE DOWN		1000
FIRST OFFICER'S PANEL		
VHF NAV PANEL FREQ. SELECT		114.45
FLT. GUIDANCE DIRECT. CONTROL		
PANEL	HEADING	272
	BANK	25
AUTO THROTTLE		OFF
AIRSPEED BUG	F/O	148 KTS
A S I		164 KTS
A S I	STD-BY	NO INFORMATION
RMI NO. 1		270
	NO. 2	270
ALT. BAROMETRIC SET.		1017 mB
STD-BY ALT. BAR. SET		1020 mB
BRAKE PRESSURE		ZERO
I S U	NAV	
FLAPS		NO INFORMATION
M S I :	HEADING	270
	ADF	83

RADIO ALT. SET	210
V S I	2500 FT/M
STD-BY AIR SPEED	NO INFORMATION
VOR RMI N 1	230
N 2	240
HEADING	270
TRIM AIRSPEED	110 KTS
SPOILERS	DOWN

ADF SELECTOR	FREQ.	390 (PE)
	HEADING	270
	A D F	ON
	TONE	ON

COMPASS SLAVED

F/E PANEL

FF INDICATORS	a)	510 KG	NOT KNOWN WHICH ENGINE
	b)	630 KG	
	c)	260 KG	

FUEL TRANSFER	OFF
---------------	-----

BOOST PUMPS	ON ALL
-------------	--------

X-FEED	OFF
--------	-----

HF 1 FREQ.	10.200	SELECTOR OFF
HF 2 FREQ.	13336	

HYDRAULIC PRESSURE	NO INFORMATION
--------------------	----------------

HYD. EMERG. PUMP	2-3	ARMED
------------------	-----	-------

HYD. EMERG. PUMP	1-3	OFF
------------------	-----	-----

APU HOURS	13 84
-----------	-------

FUEL QTY. INDICATORS	KGS
----------------------	-----

T1 & 3	1000 KG
--------	---------

AUX. T.	11xx 0 KG
---------	-----------





TANK 2	15750 KG
--------	----------

TANK 1 & 3	16300
------------	-------

GROSS WEIGHT	142500
--------------	--------

FUEL USED IND. SYSTEM 1.	9930
2.	10110
3.	10100
PRESSURIZATION: DIFF.	ZERO
ALT.	ZERO
BAR. SET.	1010
TRANSPONDER	4011
VHF COMM. N. 3	124.00
CONTROL PANEL FREQ.	121.00

 OTHER: STABILIZER POSITION INDICATOR GREEN. SCREW JACK 51 THREADS (45 cm).

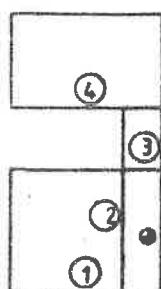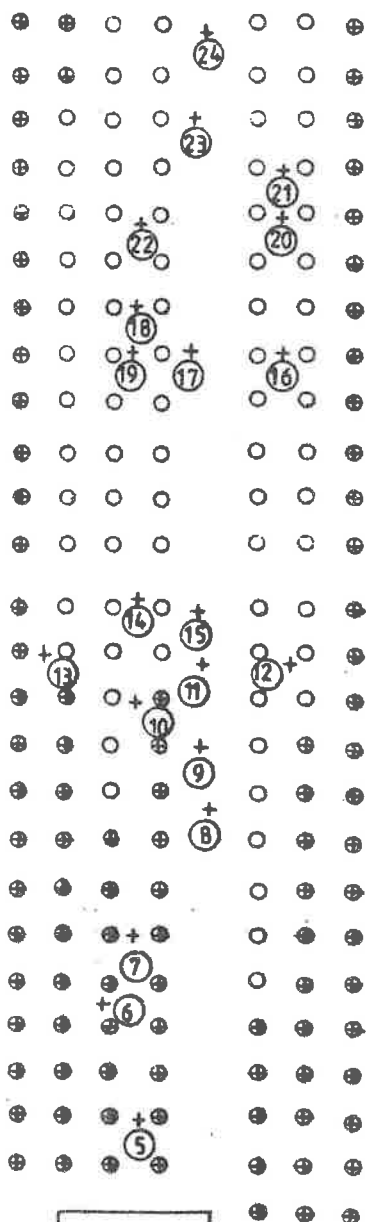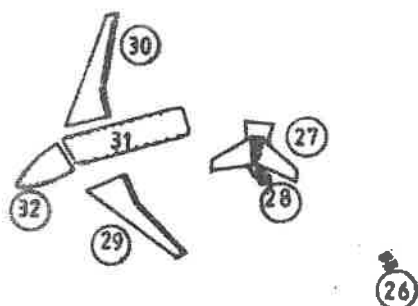

- 1- First Impact & Left Landing Gear Wheel
- 2- Left L/G Strut on Roof.
- 3- Impact of Centre Gear and Centre L/G.
- 4- Impact of Left Hand Trailing Edge Flap and No 1 engine transfer gear box, part of the flap, main gearbox engine control.
- 5- Part of flap
- 6- Outboard left aileron
- 7- Engine cowling (inlet lip)
- 8- Lower part of tail cone .
- 9- Upper " " " " .
- 10- Left engine pylon
- 11- Control Quadrant .
- 12- Engine oil tank .
- 13- Fan & low pressure compressor
- 14- Part of left aileron
- 15- Engine Nr. 1
- 16- CSD + Alternator (RHS)
- 17- Engine driven Hyd. pump-
- 18- Engine " " " " .
- 19- Turbine compressor
- 20- APU intake and pylon
- 21- A P U
- 22- Large part of left trailing edge Flap
- 23- Pneumatic Fan reverser motor
- 24- Oil scavage pump
- 25- No 3 Engine
- 26- Right main landing gear (two wheels)
- 27- Tail unit (Horizontal, vertical stabilizer and Engine No 2)
- 28- Right hand main landing gear (two wheels)
- 29- Left wing
- 30- Right wing
- 31- A C Fuselage
- 32- Cockpit

الملحق رقم (14)

اختلافات الطائرة (HL7328) عن طائرات (DC D10)

الكورية الاخرى

*HL 7315 / 16 / 17 & HL 7328 A/C DIFFERENCE

NO	SYSTEM	HL7315/16/17 A/C	HL7328 A/C	REMARKS
1	ANS	NONE	YES	DUAL ANS-70
2	INS	YES	NONE	TRIPLE LTN72R
3	ISDU	NONE	YES	SINGLE
4	HSI SW	- RAD - INS	- NAV - ILS - VOR	IN CASE OF HL7328 A/C , ILS PANEL IS INSTALLED ON PEDESTAL PANEL
5	ADF IND	YES	NONE	IN CASE OF HL7328 A/C , ADF IS DISPLAYED ON HSI
6	SEAT CONFIGURATION	F 12 / Y 260 - TTL 272	F 12 / Y 302 - TTL 314	
7	FUEL Q'TY DIMENSION	LBS	KG	
8	LOGO L'T	YES	NONE	
9	DME SW	NONE	YES	